

# PRONUM

## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

UKŁADU STEROWANIA NUMERYCZNEGO

**CNC PRONUM 630 T**

**MDT Obrabiarki s.c.**

05-120 Legionowo  
ul. Daliowa 55

Leszek Kraśniewski: 500-294-980  
Michał Kraśniewski: 514-678-054



[www.mdtobrabiarki.com.pl](http://www.mdtobrabiarki.com.pl)  
[mdt@mdtobrabiarki.com.pl](mailto:mdt@mdtobrabiarki.com.pl)

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

UKŁADU STEROWANIA NUMERYCZNEGO TOKAREK

**CNC PRONUM 630 T**

LIPIEC 2014

# SPIS TREŚCI.

<b>SPIS TREŚCI.....</b>	<b>1</b>
<b>1. INFORMACJE OGÓLNE.....</b>	<b>3</b>
1.1. Parametry techniczne układu sterowania CNC PRONUM 630T. ....	3
1.2. Opis pulpitu. ....	7
1.2.1. Monitor ekranowy.....	7
1.2.2. Lampki sygnalizujące stan pracy.....	9
1.2.3. Włącznik kluczykowy (stacyjka).....	9
1.2.4. Przyciski.....	9
1.2.4.1. Klawiatura alfanumeryczna. ....	10
1.2.4.2. Przyciski programowane.....	13
1.2.4.3. Menu podstawowe. ....	13
1.2.4.4. Sterowanie obrabiarką. ....	14
1.2.5. Gniazdo sprzęgu szeregowego - interfejs RS 232C.....	14
<b>2. TRYBY PRACY.....</b>	<b>15</b>
2.1. Szukanie bazy.....	16
2.2. Praca automatyczna. ....	17
2.2.1. Wybór numeru programu obróbki. ....	17
2.2.2. Ustawianie warunków wykonywania programu obróbki. ....	17
2.2.3. Obróbka. ....	18
2.3. Ustawianie zera programu. ....	21
2.3.1. Pomiar bazy programu.....	22
2.3.2. Pomiar długości narzędzia. ....	23
2.4. Ruchy ręczne. ....	25
2.5. Powrót do konturu. ....	27
2.6. Szukanie bloku. ....	28
2.7. Symulacja graficzna. ....	30
<b>3. EDYCJA. ....</b>	<b>32</b>
3.1. Edycja programów.....	32
3.2. Edycja danych. ....	37
3.3. Edycja programu PLC.....	41
<b>4. DIAGNOSTYKA. ....</b>	<b>43</b>
<b>5. WŁĄCZANIE SYSTEMU STEROWANIA. OBSŁUGA TRYBU AWARYJNEGO. 44</b>	<b>44</b>

<b>6. WYKONYWANIE PROGRAMÓW ŁADOWANYCH ZŁĄCZEM RS 232.....</b>	<b>48</b>
6.1. Instalacja.....	48
6.2. Obsługa.....	49
6.3. Programowanie.....	50
<b>7. WYKAZ SYGNALIZOWANYCH BŁĘDÓW. ....</b>	<b>51</b>
7.1. Grupa 0. Błędna praca serwomechanizmów osi lub wrzeciona. ....	51
7.2. Grupa 0. Błędy nastaw parametrów osiowych.....	52
7.3. Grupa 1. Błędy składni programu. ....	53
7.4. Grupa 2. Błędy programowania funkcji G. ....	55
7.5. Grupa 3. Błędy programowania funkcji pomocniczych M. ....	57
7.6. Grupa 4. Błędy programowania funkcji D. ....	58
7.7. Grupa 5/6. Błędy obsługi układu sterowania. ....	58

# 1. INFORMACJE OGÓLNE.

## 1.1. PARAMETRY TECHNICZNE UKŁADU STEROWANIA CNC PRONUM 630T.

PRONUM 630 T jest nowoczesnym układem komputerowego sterowania tokarek i centrów tokarskich, wykonanym zgodnie z obowiązującymi i przyjętymi standardami i normami, polskimi (PN), oraz międzynarodowymi (ISO), w dziedzinie programowego sterowania obrabiarek.

Podstawowe parametry techniczne układu sterowania numerycznego PRONUM 630 T są następujące:

- Liczba sterowanych osi 3 (w tym wrzeciono)
- Rodzaje interpolacji:
  - liniowa 2D
  - kołowa 2D
- Rozdzielczość 0,001 mm
- Zakres przesunięć w osi liniowej  $\pm 9999,999$  mm
- Współrzędne prostokątne, biegunowe, lustrzane odbicie.
- Prędkość posuwu roboczego 1 ÷ 12000 mm/min, programowane z rozdzielczością 1 mm/min.
- Prędkość posuwu roboczego synchronicznego 0,001 ÷ 40 mm/obr, programowane z rozdzielczością 0,001 mm/obr.
- Prędkość ruchów ustawczych do 15000 mm/min, z rozdzielczością jw.
- Korekcja prędkości posuwu 10% ÷ 120% , co 10%.
- Prędkość obrotów wrzeciona 1 ÷ 9999 obr/min, co 1 obr/min.
- Korekcja prędkości obrotowej wrzeciona 50% ÷ 120% , co 10%.
- Przyspieszenie/opóźnienie programowane dla ruchów szybkich - ustawczych.  
Zalecany zakres przysp./opóźnienia: 200 ÷ 1000 mm/s<sup>2</sup>.
- Pomiar położenia przetwornik optyczny.
- Pozycjonowanie wrzeciona 0° ÷ 359,9°(stopnia), co 0,1°.
- Programowany czas postoju 0,1 ÷ 999,9 s.
- 
- Kompensacja/korekcja toru ze względu na wymiary narzędzi.
  - Pamięć 99 zestawów wartości:
    - kompensacji promienia i składowych X i Z długości w zakresie  $\pm 9999,999$  mm z rozdzielczością 0.001 mm
    - korekcji (lub zużycia) składowych X i Z długości w zakresie  $\pm 9.999$  mm z rozdzielczością 0.001 mm.

- Bazy pomiarowe:
  - Pamięć 12 zestawów współrzędnych X, Z baz pomiarowych. Zakres wartości współrzędnych baz:  $\pm 9999.999$  mm.
- Korekcje baz pomiarowych:
  - Pamięć 25 zestawów wartości służących do korygowania współrzędnych baz pomiarowych. Zakres korekcji  $\pm 99.999$  mm.
- Bazy wymiany narzędzi i palet:
  - Pamięć 10 zestawów wartości współrzędnych X, Z punktów stałych maszyny.
- Nacinanie gwintu:
  - ze stałym skokiem programowanym w zakresie od 0.001mm do 1000mm, z rozdzielczością 0.001 mm,
  - ze zmiennym skokiem; narastającym lub malejącym, zmienianym w zakresie jw. z przyrostem od 0.001mm do 100mm, z rozdzielczością 0.001mm,
  - na wałku, lub na stożku.
- Programowana stała prędkość skrawania do 10000 m/min, dla tokarek o ciągłej regulacji obrotów wrzeciona,
- Programowane ograniczenie prędkości obrotowej S - funkcja G92Sxxxx,
- Wprowadzanie programu (POT):
  - pulpit operatora,
  - interfejs szeregowy RS232C.
- Wyprowadzanie danych:
  - monitor ekranowy,
  - interfejs RS 232C.
- Maksymalna szybkość przesyłania danych przez interfejs RS232: 115200 bit/s.
- Możliwość sprzężenia układu sterowania z komputerem zewnętrznym za pomocą interfejsu szeregowego RS 232C
- Programowanie parametryczne - parametry R. Do wykorzystania 100 parametrów R0 do R99.
- Operacje arytmetyczne i funkcyjne na liczbach i parametrach.  
W programach obróbki można wykorzystywać funkcje trygonometryczne, wykładnicze, logarytmiczne, itd., których argumentami są liczby i parametry.
- Skoki bezwarunkowe i warunkowe.  
W programach obróbki można tworzyć rozgałęzienia i pętle z wykorzystaniem funkcji skoków warunkowych i bezwarunkowych.
- Cykle stałe:
  - warstwowego toczenia - wzdłużnego, poprzecznego lub równoległego do konturu - do programowania obróbki zgrubnej i/lub wykańczającej,
  - gwintowania,
  - wiercenia .
- Podprogramy – zakres numerów podprogramów do 9999, 3 poziomy zagnieżdżeń, 99 powtórzeń podprogramu.

## 1. Informacje ogólne.

- Programowanie konturu przedmiotu i funkcji korekcji toru narzędzia ze względu na wymiary użytego narzędzia - jego promień i długość.
- Programowanie współrzędnych absolutnych i przyrostowych, wymiary w miarach metrycznych lub calowych.
- Wybór zera programu obróbki w dowolnym miejscu przedmiotu i obszaru roboczego maszyny.
- Możliwość programowania ruchu we współrzędnych maszynowych.
- Programowalne wyłączniki krańcowe.
- Programowane ograniczenia obszaru obróbki.
- Tryb szybkiego wykonania programu obróbki na maszynie.
- Korekcja błędów śruby.
- Kasowanie luzów zwrotnych.
- Wykorzystanie monitora na pulpicie do analizy pracy układu sterowania.
- Funkcje ułatwiające obsługę sterowanej maszyny:
  - ☆ Pulpit operatora jest wyposażony w przyciski programowane (soft-keys) i czytelne wielopoziomowe "menu".
  - ☆ Komunikaty, alarmy i ostrzeżenia dotyczące pracy maszyny i operatora wyświetla się pełnym tekstem w wybranym języku: polskim lub angielskim (opcja - polskim lub rosyjskim).
  - ☆ Operator jest informowany na bieżąco o pracy maszyny i stopniu zaawansowania wykonywanej pracy.
  - ☆ Na ekranie monitora jest wyświetlana informacja o treści wykonywanych bloków programu, bieżącym położeniu, zadanym dystansie, bieżących prędkościach ruchu, prędkości obrotowej wrzeciona, itd.
- Programowalny sterownik logiczny PLC zintegrowany z układem sterowania numerycznego umożliwia:
  - ☆ programowanie PLC przez użytkownika w języku symbolicznym PROSTEP,
  - ☆ pisanie programu interfejsowego o długości do 6000 instrukcji,
  - ☆ programowanie i uruchamianie programu interfejsowego dla obrabiarki bezpośrednio z pulpitu układu sterowania lub z komputera zewnętrznego,
  - ☆ bieżącą analizę stanów wejść i wyjść cyfrowych za pośrednictwem monitora ekranowego pulpitu:

*1. Informacje ogólne.*

- 48, 96, 144 lub 192 wejścia cyfrowe 24V DC,
  - 24, 48, 72 lub 96 wyjść cyfrowych 24V DC / 400mA,
  - wyjścia zabezpieczone przed zwarcieniem.
- 
- Pojemność pamięci programów obróbki: 1GB.
  - Funkcje ułatwiające sprawdzanie poprawności programu:
    - ☆ Symulacja graficzna obróbki umożliwia wyświetlenie na ekranie monitora:
      - kształtu konturu programowanego przedmiotu,
      - toru środka narzędzia w wybranej skali.
    - ☆ Edycja i poprawianie programu w czasie obróbki przedmiotu.
  - Ułatwienia diagnostyczne i serwisowe:
    - ☆ wyświetlanie, m.in., uchybu nadążania dla każdej osi sterowania,
    - ☆ wyświetlanie stanu wejść i wyjść cyfrowych oraz wskaźników sterownika PLC.



## 1.2. OPIS PULPITU.

Na płycie czołowej układu sterowania PRONUM 630 T umieszczony jest monitor ekranowy, lampki sygnalizacyjne, włącznik kluczykowy (stacyjka), przyciski i gniazdo sprzęgu szeregowego.

Przeznaczenie tych elementów opisano poniżej.

### 1.2.1. MONITOR EKRANOWY.

Na monitorze ekranowym w podstawowym trybie wyświetlania informacji jest wyświetlana plansza, na której można wyróżnić następujące pola:

1	2	3
4	5	
6		
8		
9		
10		
11		

Informacje wyświetlane w tych polach opisano poniżej.

**Pole 1** Nazwa aktualnego trybu pracy

Można wybrać następujące tryby pracy:

**PRACA AUTOMATYCZNA**

**PRACA BLOKOWA**

**RĘCZNE F**

(= Ruchy Ręczne)

**SZUKAJ BAZY**

**SZUKAJ**

(= Szukanie Bloku)

**USTAW ZERO PROGRAMU**

**POWRÓT DO KONTURU**

**Pole 2** - Informacja o stanie pracy układu sterowania.

Wyróżniono następujące stany pracy:

**OBRÓBKA,  
ZATRZYMANA,  
KONIEC PGMU** (= koniec programu)

**Pole 3** - Kod błędu wykrytego przez układ sterowania

**Pole 4** Informacja o numerze wykonywanego programu, podprogramu i bloku w programie lub podprogramie:

I wiersz, lewa strona :           % numer programu - numer bloku,  
I wiersz, prawa strona:           L numer podprogramu - ilość powtórzeń  
pozostałych do wykonania - numer bloku w  
podprogramie,

II i III wiersz:                   informacje jak wyżej o podprogramach na  
kolejnych poziomach zagnieżdżenia,

II i III wiersz, lewa strona:   godzina i data jeśli zegar jest włączony.

**Pole 5** Informacja o aktywnych funkcjach G i ostatniej funkcji M z grupy M3/M4/M5.

**Pole 6** Zadane i aktualne wartości prędkości obrotowej wrzeciona S i prędkości posuwów F wraz z obowiązującymi korekcjami.

**Pole 7** Informacja o wykonywanym cyklu stałym i/lub pozostałych funkcjach G.

**Pole 8** Treść wykonywanego bloku (podświetlona) oraz dwóch bloków następnych.

**Pole 9** Informacja o aktualnym położeniu (wartości współrzędnych bieżących położenia) i odległości od zaprogramowanego punktu końcowego.

**Pole 10** Pole komunikatów (jeden wiersz).


**Uwaga:** W przypadku wyświetlenia komunikatu w tym polu klawiatura jest zablokowana do chwili przyciśnięcia jednego z następujących przycisków:

**Przejdźcie do nadrzędnego menu",  
"Zerowanie",  
"Kasowanie".**

**Pole 11** Opis przycisków programowanych (menu).

### 1.2.2. LAMPKI SYGNALIZUJĄCE STAN PRACY.

W górnej części płyty czołowej umieszczone są 3 lampki sygnalizacyjne o następującym przeznaczeniu:

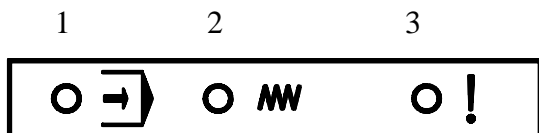

Świecenie lampki oznacza:

- 1 Praca automatyczna w toku,
- 2 Posuw trwa,
- 3 Błąd pracy układu sterowania.

Nad wyłącznikiem kluczykowym (stacyjką) jest umieszczona czwarta lampka (zielona), której świecenie oznacza włączenie i poprawne działanie zasilacza układu sterowania.

### 1.2.3. WŁĄCZNIK KLUCZYKOWY (STACYJKA).

Służy do włączania układu sterowania do pracy. Wyłączenie układu następuje przez odłączenie go od sieci prądu przemiennego. Może to być, przykładowo, wyłącznik główny szafy energetycznej obrabiarki.

### 1.2.4. PRZYCISKI.
















Przyciski umieszczone na płycie czołowej układu sterowania PRONUM 640FC dzielą się na następujące grupy:

Monitor ekranowy		1	1 Klawiatura alfanumeryczna 2 Przyciski programowane 3 Menu podstawowe 4 Sterowanie obrabiarką
2		3	
stop awaryjny	gniazdo interfejsu	4	
	stacyjka		














Przeznaczenie poszczególnych przycisków opisano poniżej.

#### 1.2.4.1. KLAWIATURA ALFANUMERYCZNA.

Wykonana jest w postaci wymiennego podzespołu klawiatury membranowej.

	jasnoszary	Początek programu.
	jasnoszary	Numer bloku.
	jasnoszary	Prędkość obrotowa wrzeciona.
	jasnoszary	Współrzędna X.
	jasnoszary	Współrzędna Z.
 	jasnoszare	Parametr interpolacji kołowej lub gwintu.
	jasnoszary	Parametr interpolacji kołowej lub gwintu.
	jasnoszary	Plus / Promień okręgu.
	jasnoszary	Minus / Promień we współrzędnych biegunowych.
	jasnoszary	Numer bloku głównego / Pomiń blok lub dzielenie.
	jasnoszary	Funkcje przygotowawcze.
	jasnoszary	Prędkość posuwu lub czas postoju.
	jasnoszary	Mnożenie / V bez przeznaczenia.
	jasnoszary	Dzielenie / Kąt we współrzędnych biegunowych.

1. Informacje ogólne.

	jasnoszary	Adres zestawu danych dotyczących wymiarów narzędzia i nastaw korekcyjnych zużycia, współrzędnych baz pomiarowych i ich korekcji, współrzędnych punktów stałych obrabiarki (bazy wymiany narzędzi).
	jasnoszary	Funkcje pomocnicze.
	jasnoszary	Numer narzędzia.
	jasnoszary	Operacja podstawiania, separator wyrażeń. W - bez przeznaczenia.
	jasnoszary	@ - funkcja w operacjach arytmetycznych oraz komentarzach i pomiarze czasu. R - numer parametru użytkownika.
	jasnoszary	O - bez przeznaczenia / P - ilość powtórzeń programu.
	jasnoszary	bez przeznaczenia / bez przeznaczenia.
	jasnoszary	Początek komentarza lub nawias w wyrażeniu arytmetycznym. H - skok w programie lub podprogramie.
	jasnoszary	Koniec komentarza lub nawias w wyrażeniu arytmetycznym. L - numer podprogramu.
	jasnoszary	Funkcja dodatkowa / Odstęp w tekście ( spacja ).
	brązowy	Górne znaki.
	brązowy	Koniec bloku.
	brązowy	Poprzednia strona.

1. Informacje ogólne.



brązowy      Następna strona.



brązowe      Ruchy kursora.



brązowy      Kasowanie.



jasnoszary      Bez przeznaczenia.




brązowy      Wpis do pamięci (lub koniec bloku).


### 1.2.4.2. PRZYCISKI PROGRAMOWANE.

Pięć środkowych przycisków tej grupy charakteryzuje się specjalnymi właściwościami, a ich przeznaczenie jest modyfikowane, w zależności od trybu pracy, w jakim znajduje się układ sterowania. Stąd ich nazwa - przyciski programowane (ang. soft-keys ). Na ekranie monitora, bezpośrednio nad każdym przyciskiem tej grupy, wyświetlają się opisy słowne aktualnego przeznaczenia lub inaczej funkcji, jaką doraźnie przypisuje się danemu przyciskowi.

Zestaw funkcji, jakie układ sterowania proponuje operatorowi do wyboru (wyświetlając ich treść na ekranie) nazywa się menu danego trybu pracy.

Wybór i wykonanie przez USN jednej, wybranej przez operatora funkcji następuje przez wciśnięcie odpowiedniego programowanego przycisku.

Lewy skrajny przycisk tej grupy nazywany będzie dalej **Przejdź do nadrzędnego menu**. Oznaczony on jest symbolem  i powoduje przejście do wyższego menu, jeżeli takie istnieje.

Prawy skrajny przycisk tej grupy oznaczony  nazwano zgodnie z przeznaczeniem - **Rozszerzenie menu**. Ma on zastosowanie w przypadkach, gdy menu bieżącego trybu pracy składa się z więcej niż 5 funkcji. Każde przyciśnięcie tego przycisku powoduje przechodzenie do dalszego ciągu menu, a po jego zakończeniu ponownie do początku menu w sposób cykliczny.

### 1.2.4.3. MENU PODSTAWOWE.



biały Wybór trybu pracy.



biały Praca blok po bloku.



biały Diagnostyka.



biały Wybór sposobu wyświetlania.



biały Edycja programów.



biały Edycja danych.



biały Symulacja pulpitu maszynowego (przyciskami programowanymi).

#### 1.2.4.4. STEROWANIE OBRABIARKĄ.



czerwony Zerowanie (reset).



zielony Start.



czerwony Stop.



 
żółty Korekcja prędkości posuwu.



żółty Korekcja prędkości obrotowej wrzeciona.



zielony Załączenie chłodziwa.



zielone Przyciski ruchów ręcznych. Kierunek PLUS.



zielone Przyciski ruchów ręcznych. Kierunek MINUS.



zielony Zwiększenie prędkości przy ruchach ręcznych.

#### 1.2.5. GNIAZDO SPRZĘGU SZEREGOWEGO - INTERFEJS RS 232C.

Interfejs szeregowy zapewnia dwukierunkową wymianę informacji między USN PRONUM a światem zewnętrznym. Gniazdo interfejsu szeregowego służy do dołączania kabla transmisyjnego do przesyłania informacji między układem sterowania a urządzeniem zewnętrznym. Może nim być - komputer zewnętrzny, pamięć dyskowa, lub kasetowa (taśmowa), przystawka pamięci zapis/odczyt z podtrzymaniem baterijnym zawartości - pod warunkiem jednak, że są wyposażone w interfejs szeregowy RS 232C (patrz Instrukcja Instalacji).

Informacjami wymienianymi, to znaczy wprowadzanymi do USN, lub wysyłanymi przez USN mogą być programy obróbki (POT-y), program PLC, parametry maszynowe oraz inne dane, takie jak: tablice wymiarów, lub korekcji wymiarów narzędzi, tablice współrzędnych baz, ich korekcji, itd.



## 2. TRYBY PRACY.

Układ sterowania PRONUM 630 T może pracować w następujących trybach:

- Praca automatyczna
- Praca blokowa
- Szukanie bazy
- Szukanie bloku
- Ustawienie zera programu
- Ruchy ręczne
- Symulacja graficzna

W każdej sytuacji przyciśnięcie przycisku "**Wybór trybu pracy**" (z grupy "**Menu podstawowe**") powoduje wyświetlenie menu wybranego trybu pracy. Jeżeli układ sterowania pracuje w trybie edycji, to należy ją zakończyć w podany dalej sposób i dopiero wtedy wcisnąć przycisk "**Wybór trybu pracy**".

Menu wyboru trybu pracy ma postać:

Praca Autom.	Praca Blokowa	Wybierz Program	Szukaj Bazy	Ruchy Ręczne	»»»
-----------------	------------------	--------------------	----------------	-----------------	-----

Szukaj	Powrót DoKont.	Ustaw Zero	Sumula- cja	Warunki Program	
--------	-------------------	---------------	----------------	--------------------	--

Przyciśnięcie właściwego przycisku programowanego przełącza rodzaj pracy układu sterowania do pracy w wybranym trybie pracy.

Niezależnie od wyboru trybu pracy operator może wybrać za pomocą jednego z 7 przycisków grupy "**Menu podstawowe**" sposób dialogu z układem sterowania. Może to dotyczyć wyboru jednej z trzech dostępnych plansz dla trybu pracy automatycznej, zmiany menu dla ruchów ręcznych, wyboru jednego z trybów diagnostycznych lub przejścia do edycji danych lub programów.

## 2.1. SZUKANIE BAZY.

Tryb pracy "Szukanie bazy" wywołuje się przyciskając przycisk programowany "Szukaj Bazy" w menu trybów pracy. Wyświetlona zostaje wtedy plansza:

SZUKAJ BAZY		KONIEC PGMU			
Położenie		Zbazo wano	Wył. Bazy	Wył. Zwal.	Kier. DoBazy
X -	11.619	TAK	TAK	NIE	+
Z -	6.393	TAK	TAK	NIE	+

Wciśnij przycisk ręcznego posuwu  
wybranej osi

Praca Autom.	Praca Blokowa	Wybierz Program	Szukaj Bazy	Ruchy Ręczne	▶
-----------------	------------------	--------------------	----------------	-----------------	---

Szukanie bazy inicjuje się, dla każdej osi niezależnie, wciskając przycisk ruchów ręcznych wybranej osi (dowolnego kierunku + lub -). Możliwe jest szukanie bazy jednocześnie we wszystkich osiach obrabiarki. Zakończenie szukania jest sygnalizowane automatycznie przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu na ekranie układu sterowania.

Po wyświetleniu TAK w kolumnie "Zbazowano" dla wszystkich osi, można przejść do innego - dowolnie wybranego trybu pracy, przyciskając odpowiedni przycisk programowany. Rozpoczęty ruch maszyny - podczas wykonywania operacji szukania bazy - można zatrzymać przyciskiem "Stop". Operację szukania bazy można również przerwać przez naciśnięcie przycisku "Zerowanie".

**Uwaga:** operacja szukania bazy powinna być wykonana bezpośrednio po włączeniu układu sterowania i układów napędowych, a przed startem programu obróbki. Niewykonanie tej operacji wywołuje komunikat "przycisk START aktywny po bazowaniu".

Operacja ta powinna być przeprowadzona także:

- po odłączeniu PLC i powtórnym włączeniu maszyny do pracy;
- po wystąpieniu stanu awaryjnego (błąd 2, 3, 4, lub 5) w celu przywrócenia normalnych warunków sterowania maszyny.

**WAŻNE!** Programowalne wyłączniki krańcowe są włączane TYLKO w przypadku, gdy operator wykona pomyślnie operację szukania punktu bazy stałej.

Nie zaleca się wykonywania ruchów w osiach posuwowych maszyny w sytuacji, gdy wskaźnik "Zbazowano" na planszy trybu pracy "Szukanie bazy" wskazuje NIE.

## 2.2. PRACA AUTOMATYCZNA.

Pracę automatyczną inicjuje się przyciskając przycisk programowany "Praca Automatyczna" w menu trybów pracy.

Przed uruchomieniem pracy automatycznej należy wykonać dwie operacje:

- obligatoryjnie - wybrać numer programu obróbki, który ma być wykonywany,
- opcjonalnie - ustawić warunki wykonywania tego programu.

### 2.2.1. WYBÓR NUMERU PROGRAMU OBRÓBK.

Wybór numeru programu obróbki inicjuje się naciskając przycisk programowany "Wybierz Program", który znajduje się w menu wyboru trybów pracy, po czym wyświetlany jest katalog programów podobny do pokazanego w rozdz. 3.1. Posługując się kursorami poziomymi i pionowymi należy wybrać program do wykonania, a następnie przycisnąć przycisk "Wpis do pamięci".

Jeżeli w trakcie wprowadzania numeru programu obróbki pojawi się komunikat:

**"Ostatni program obróbki niedokończony"**

to należy przycisnąć **Przejdźcie do nadrzędnego menu** i dokończyć poprzedni program lub skasować go przyciskiem "Zerowanie".

### 2.2.2. USTAWIANIE WARUNKÓW WYKONYWANIA PROGRAMU OBRÓBK.

Ustawienie warunków wykonywania programów obróbki inicjuje się za pomocą przycisku programowanego "Warunki Programu". Po jego wciśnięciu wyświetla się następujące menu zawierające 5 warunków:

Pomiń Blok z/	Szybkie Posuwy	OpcStop M01efek	Redukuj Sz.Pos.	Start PoBaz.	
------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--

Przyciskając odpowiednie przyciski programowane z zestawu pokazanego wyżej można zmodyfikować sposób wykonania programu zgodnie z treścią opisu warunków.

Przyciski na przemian włączają i wyłączają warunki:

- pierwsze naciśnięcie włącza wybrany warunek (TAK),
- kolejne naciśnięcie kasuje poprzednio wybrany warunek (NIE).

Operację kończymy przyciskając przycisk "Przejdźcie do nadrzędnego menu".

### 2.2.3. OBRÓBKA.

Przed rozpoczęciem obróbki według wybranego programu wymagane jest:

- **ustawienie bazy programu** - tj. wpis współrzędnych bazy (lub baz) w trybie Ustawianie Zera Programu - jak to opisano w rozdziale 2.3.
- **wpisanie (aktualizacja) niezbędnych wartości danych D** do używanych w programie rejestrów wymiarów/korekcji wymiarów narzędzi, współrzędnych baz i korekcji baz oraz punktów wymiany narzędzi i palet.

Po wykonaniu opisanych operacji należy wcisnąć przycisk "**Start**". Spowoduje to rozpoczęcie procesu obróbki według wybranego programu.

W trakcie pracy automatycznej kolejne przyciśnięcia przycisku "**Wybór sposobu wyświetlania**" wybierają jedną z 3 możliwych plansz wyświetlających dane o wykonywanym programie obróbki.

Druga z podanych poniżej plansz - zawiera w polu 8 ekranu - jako **Funkcje Dodatkowe** - wartości zapisane w aktualnie wykorzystywanym korektorze wymiarów narzędzi o wyświetlonym numerze Dxx. Parametry LX i LZ informują o składowych długości, R - o wartości promienia narzędzia. Wartość wyświetlana w rewersie w pierwszym wierszu funkcji dodatkowych, np. D201 oznacza numer korektora aktualnej bazy pomiarowej.

PRACA AUTOMATYCZNA			ZATRZYMANA		
N30 L1213P1 N110			Funkcje G		
71213			03 91 64		
			41 45		
			95 97 METR		
			M05		
Zadane	Aktualne	Kor.			
S 300	S 300	100%			
F 12.500	F 12.500	100%			
<b>Aktualny blok</b>					
N110 G91 G95 G3 X0 Z0 I80 K-80 F12.5◀					
N120 G90 G0 G40 X200 Z200◀					
M17◀					
<b>Położenie</b>			<b>Dystans</b>		
X	169.936	X -	69.936		
Z	132.689	Z -	32.689		
Praca Autom.	Praca Blokowa	Wybierz Program	SzukaJ Bazy	Ruchy Ręczne	

PRACA AUTOMATYCZNA			ZATRZYMANA
N30 L1213P1 N110		Funkcje G	
%1213		03 91 64	
		41 45	
		95 97	METR
			M05
<b>Zadane</b>	<b>Aktualne</b>	<b>Kor.</b>	
S 300	S 300	100%	
F 12.500	F 12.500	100%	
<b>Funkcje dodatkowe</b>		R=	0.000
T0000	D003	LX	0.000 LZ 0.000
<b>Położenie</b>		<b>Dystans</b>	
X	169.189	X -	69.189
Z	132.619	Z -	32.619
Praca Autom.	Praca Blokowa	Wybierz Program	Szukaj Bazy
			Ruchy Ręczne

PRACA AUTOMATYCZNA			ZATRZYMANA
N30 L1213P1 N110		Funkcje G	
%1213		03 91 64	
		41 45	
		95 97	METR
			M05
<b>Zadane</b>	<b>Aktualne</b>	<b>Kor.</b>	
S 300	S 300	100%	
F 12.500	F 12.500	100%	
<b>Położenie</b>		<b>Dystans</b>	
X	169.189	X -	69.189
Z	132.619	Z -	32.619
Praca Autom.	Praca Blokowa	Wybierz Program	Szukaj Bazy
			Ruchy Ręczne

W trakcie wykonywania programu obróbki możliwe jest:

- a) zatrzymanie programu - przyciskiem "**Stop**", kontynuacja pracy - przyciskiem "**Start**", skasowanie programu - przyciskiem "**Zerowanie**",
- b) zmiana prędkości posuwu przyciskami korekcji prędkości posuwu **F+**, **F-** i prędkości obrotowej wrzeczona przyciskami **S+**, **S-** (korekcja prędkości **S+**, **S-** jest możliwa tylko dla obrabiarek wyposażonych w bezstopniowy napęd główny sterowany analogowo),
- c) przejście do trybu pracy blokowej, tj. wykonywania programu blok po bloku przyciskiem programowanym "**Praca Blokowa**" lub przyciskiem "**Praca blok po bloku**" z grupy przycisków "**Menu podstawowe**",
- d) odjazd od konturu - realizowany po zatrzymaniu programu (w sposób opisany w punkcie a) i wybraniu trybu pracy "**Ruchy Ręczne**". Można wtedy odsunąć narzędzie od obrabianego przedmiotu za pomocą przycisków ruchów ręcznych. Kontynuacja programu obróbki wymaga powrotu do konturu, co jest opisane w rozdziale 2.5. Powrót do konturu nastąpi po torze zapamiętanym podczas odjazdu od konturu, jeśli tylko ilość punktów zatrzymania nie przekracza dziesięciu. Niewykonanie powrotu do konturu po odjeździe od konturu wywołuje komunikat "**Powrót do konturu**".

### 2.3. USTAWIANIE ZERA PROGRAMU.

Tryb pracy "Ustawianie zera" programu powinien być poprzedzony wykonaniem operacji szukania bazy stałej maszyny. Wykonuje się ją według wskazań podanych w rozdziale 2.1. Po przyciśnięciu przycisku programowanego "Ustaw zero" w menu trybu pracy pojawia się na ekranie następująca plansza i menu podrzędne:

USTAW ZERO PROGRAMU		KONIEC PGMU	
<b>Nowe położenie</b>		<b>Baza Pomiar. D200</b>	
X	10.000	X	100.000
Z	20.000	Z	300.000
<b>Korektor narzędzia D005</b>			
<b>nr/typ</b>	<b>LOX/LOXz</b>	<b>LOZ/LOZz</b>	
P0=00	P2= 9.000	P3= 4.000	
P1=08	P4= 1.000	P5= 1.000	
	P6= 1.000		
<b>Położenie</b>		<b>Przesunięcie zera</b>	
X	10.000	X	151.990
Z	20.000	Z	109.380
<b>Nowa wartość :</b> <input type="text" value="0"/>			
<b>Wprow. NowePoł</b>	<b>Zeruj Położ.</b>	<b>Odczyt BazyDłw</b>	<b>Zapis Korek.</b>
			<b>Zapis Bazy</b>

- W celu przypisania aktualnemu położeniu obrabiarki (po jej zatrzymaniu) określonych wartości współrzędnych należy wskazać kursorami ruchów poziomych pole "**Nowe położenie**" ustawiając kursor ruchów pionowych na ekranie kolejno na poszczególne współrzędne. Za pomocą klawiatury alfanumerycznej należy wprowadzić kolejne wartości tych współrzędnych w polu "**Nowe położenie**" i dla każdej wprowadzanej współrzędnej wcisnąć przyciski "**Wpis do pamięci**" i przycisk programowany "**Wprowadź Nowe Poł.**". Operację tę można wykonać niezależnie dla każdej osi maszyny w dowolnej kolejności.
- W celu przypisania aktualnemu położeniu obrabiarki współrzędnych 0,0,0, należy przycisnąć przycisk programowany "**Zeruj Położenie.**".
- W celu wpisania do wybranego rejestru bazy pomiarowej (rejestry D200 ÷ D211) wartości z pola "**Przesunięcie zera**" uzyskanych w wyniku operacji z punktów a) lub b) należy wskazać kursorami ruchów poziomych pole "**Baza Pomiar.**", następnie kursorami ruchów pionowych wskazać wybrany rejestr bazy i wcisnąć przycisk programowany "**Zapis Bazy**" programu.

### 2.3.1. POMIAR BAZY PROGRAMU.

Jest to operacja, która ma na celu określenie odległości zera programu (bazy programowanego przedmiotu) od zera maszyny (przesunięcia zer).

Należy wykonać następujące czynności:

- za pomocą ruchów ręcznych doprowadzić czujnik lub narzędzie wzorcowe do położenia, którego współrzędna (lub współrzędne) mierzona w stosunku do bazy przedmiotu obrabianego jest znana i określona,
- po zatrzymaniu maszyny wykonać czynności opisane wyżej w punkcie a) wprowadzając dla każdej wyróżnionej (podświetlonej) współrzędnej w polu "**Nowe położenie**" wartość nowej współrzędnej tego punktu określoną w stosunku do bazy przedmiotu. Jeśli wpisujemy zerowe wartości współrzędnych bazy programu to procedura upraszcza się do opisanej wyżej w punkcie b). Jest to szczególnie przypadek, w którym możliwe jest doprowadzenie narzędzia lub sondy/czujnika pomiarowego do punktu będącego bazą przedmiotu.
- zapisać wartości współrzędnej (lub współrzędnych) bazy do wybranego korektora D2xx (rejstru bazy) wykonując czynności opisane wyżej w punkcie c).

Zaleca się by w osi -X- baza programu pokrywała się z osią wrzeciona.

**Uwaga:** Jeśli pomiar bazy jest przeprowadzany za pomocą narzędzia wzorcowego o znanych składowych długości to należy opisać czynności poprzedzić wpisem wartości składowych X i Z długości tego narzędzia, bądź jednej z nich, w pola odpowiednio P2 i P3 korektora wymiarów narzędzi. Pozostałe pola P1, P4, P5 i P6 powinny mieć wartości zerowe. Następnie należy wywołać (wyświetlić) ten korektor w czasie wykonywania dwóch ostatnich czynności poprzednio podanej procedury. Pole korektorów wymiarów narzędzi znajduje się w środkowej części ekranu. Zmiany numeru korektora wymiarów narzędzia dokonuje się przy pomocy kursorów ruchów pionowych.

**Komentarz:** Wartości z pola "**Przesunięcie zera**" określają przesunięcie zera układu współrzędnych wybranego przez programistę lub operatora w stosunku do zera maszyny (określonego po operacji "**Szukaj bazy**").

Wykorzystanie zmierzonej bazy w programie obróbki polega na wywołaniu jej przy pomocy funkcji G54 wraz z numerem rejestru bazy pomiarowej (D2xx - patrz Instrukcja Programowania).

Należy pamiętać, że **zerowanie układu sterowania przyciskiem "Zerowanie" odwołuje obowiązujące przesunięcie zera** i powoduje ZMIANĘ UKŁADU ODNIESIENIA tzn. rejestrowanie i wyświetlanie położenia bieżącego maszyny w odniesieniu do układu współrzędnych maszynowych.

Jeśli operator maszyny chce pracować np. w trybie ruchów ręcznych i jego działania mają być rejestrowane i wyświetlane w odniesieniu do wybranej bazy pomiarowej przedmiotu obrabianego i określonego narzędzia to powinien:



- wybrać tryb pracy **Ustawianie zera**,
- wybrać numer korektora wymiarów narzędzia w środkowej części planszy (w już opisany sposób),
- wybrać odpowiedni rejestr bazy pomiarowej (rejestry D200 ÷ D211), wskazać kursorami ruchów poziomych pole "**Baza Pomiar.**", następnie kursorami ruchów pionowych wskazać wybrany rejestr bazy i wcisnąć przycisk programowany "**Odczyt BazyDł.**",
- powrócić do trybu ruchów ręcznych.

### 2.3.2. POMIAR DŁUGOŚCI NARZĘDZIA.

Podane będą czynności dla obu składowych X i Z długości narzędzia.

Wykonujemy następujące czynności:

- Mocujemy w imaku lub głowicy narzędziowej **wzorcowe narzędzie**.
- Znane wartości składowych X i Z długości tego narzędzia wpisujemy do korektora wymiaru narzędzia Dxx w pola P2 i P3.
- Doprowadzamy za pomocą przycisków ruchów ręcznych do zetknięcia się krawędzi ostrza narzędzia (noża) z punktem (płaszczyzną) odniesienia wałka w wybranej osi.
- Wybieramy tryb pracy "**Ustawianie zera**". Kursorem poziomym wybieramy pole Korektor Narzędzia. Kursorem pionowym wybieramy numer korektora narzędzia Dxx. Kursorem poziomym wybieramy pole Baza Pomiarowa. Kursorem pionowym wybieramy bazę pomiarową D2yy. W polu "**Nowe położenie**" wybranej osi wprowadzamy wartość 0 i wciskamy przycisk programowany "**Wprowadź Nowe Poł.**", a następnie wciskamy przycisk "**Zapis Bazy**". Wybrana baza D2yy służy tylko do pomiaru i nie powinna być używana w programach obróbki.
- Powtarzamy czynności z powyższych dwóch punktów dla kolejnej osi maszyny,
- Odsuwamy narzędzie od przedmiotu za pomocą ruchów ręcznych w wygodne miejsce. Mocujemy w imaku lub głowicy narzędziowej **narzędzie, którego długość chcemy zmierzyć**.
- Doprowadzamy za pomocą przycisków ruchów ręcznych do zetknięcia się krawędzi ostrza mierzonego narzędzia (noża) z punktem (płaszczyzną) odniesienia wałka w wybranej osi.
- Ponownie wywołujemy tryb pracy "**Ustawianie zera**". Kursorem poziomym wybieramy pole Korektor Narzędzia. Kursorem pionowym wybieramy numer korektora narzędzia Daa. Pola P1, P4, P5 i P6 wybranego korektora powinny mieć wartości zerowe. Sprawdzamy czy w polu Baza Pomiarowa nadal wybrana jest baza D2yy. Jeśli nie – wybieramy ją. W polu "**Nowe położenie**" wybranej osi wprowadzamy wartość 0 i wciskamy przycisk programowany "**Wprowadź Nowe Poł.**", a następnie wciskamy przycisk "**Zapis Korekcji**".

## 2. Tryby pracy.

- Powtarzamy czynności z powyższych dwóch punktów dla kolejnej osi maszyny,

W polach P2 i P3 wybranego rejestru korektora narzędzia Daa wyświetlą się zmierzone wartości składowych X i Z długości narzędzia. Wartości te zostaną zapamiętane w korektorze o numerze Daa i mogą być wykorzystane w czasie pracy automatycznej obrabiarki.

**Po wykonaniu pomiaru należy wpisać odpowiednie wartości w pola P1 i P4 do P6 zgodnie z zaleceniami technologa/programisty.**

Po zakończeniu operacji trybu ustawianie zera lub po zrezygnowaniu z nich należy przycisnąć przycisk **Przejdź do nadrzędnego menu**", po czym za pomocą przycisków programowanych wybrać nowy tryb pracy.

## 2.4. RUCHY RĘCZNE.

Ten tryb pracy układu sterowania służy przede wszystkim do wykonywania przesunięć z wybraną prędkością i/lub na określony dystans, za pomocą przycisków ruchów ręcznych. Po przyciśnięciu przycisku programowanego "**Ruchy Ręczne**" w menu trybów pracy, wyświetla się menu ruchów ręcznych o następującej postaci:

F >	F>>>>	1 μm	10 μm	100 μm	»»»
1 mm	10 mm	Dystans	Wyślij Jedną	Wyślij Wszystk.	

Przyciśnięcie odpowiedniego przycisku programowanego powoduje wybranie jednego z rodzajów ruchów ręcznych:

<b>F &gt;</b>	ruchy ręczne z małą prędkością posuwu,
<b>F &gt;&gt;&gt;&gt;</b>	ruchy ręczne z dużą prędkością posuwu, *)
<b>1 μm</b>	przesunięcie o 1 mikrometr,
<b>10 μm</b>	przesunięcie o 10 mikrometrów,
<b>100 μm</b>	przesunięcie o 100 mikrometrów,
<b>1 mm</b>	przesunięcie o 1 mm,
<b>10 mm</b>	przesunięcie o 10 mm.

- \*) Dla USN z opcją kółka ręcznego funkcję **F >>>>** zastępuje funkcja: "**Kółko ręczne**" (patrz Instrukcja Instalacji - Kółko ręczne)

Współrzedną i kierunek ruchu określa przyciskany następnie przycisk z grupy "**Przyciski ruchów ręcznych**" w ramach grupy "**Sterowanie obrabiarką**".

W przypadku, gdy chcemy wykonać przesunięcie maszyny wzdłuż jednej osi o dowolną wartość z określoną prędkością - należy skorzystać z innej możliwości trybu pracy ręcznej:

- posługując się kursorami ruchów poziomych podświetlić pole "**Dystans**",
- wpisać w polu "**Nowa wartość**" znajdującym się na dole ekranu wybraną wartość przesunięcia w mm (powinna to być liczba dodatnia!), wcisnąć przycisk "**Wpis do pamięci**" - wybrana wartość wyświetli się w polu "**Dystans**",
- wcisnąć przycisk programowany "**Dystans**" - spowoduje to wyświetlenie u góry ekranu napisu **Jog Dystans**, wprowadzić (w podobny sposób) wartość prędkości ruchu - wyświetli się w polu prędkości F,
- wcisnąć przycisk ruchów ręcznych wybranej osi i kierunku. Nastąpi przesunięcie maszyny o wybrany dystans. Ruch ten można zatrzymać przyciskiem "**Stop**".

W trybie Ruchów Ręcznych można także wykonywać na obrabiarce funkcje pomocnicze M i E, ustawiać prędkość obrotową wrzeciona S, wybrać numer narzędzia T pod warunkiem, że

są zdefiniowane w programie interfejsowym maszyny, na przykład: włączanie i wyłączanie wrzeciona, włączanie i wyłączanie chłodziwa, itp.

W tym celu należy w odpowiednich polach planszy wpisywać odpowiadające tym funkcjom kody - przykładowo - by wywołać włączenie obrotów CW wrzeciona (funkcja M3) należy:

- podświetlić pierwsze pole M (w sposób podobny do poprzednio opisanego),
- wpisać za pomocą klawiatury alfanumerycznej w polu "**Nowa wartość**" pożądaną liczbę - w tym przypadku 3,
- za pomocą przycisku "**Wpis do pamięci**" wpisać tę wartość w wybrane (podświetlone) pole M, USN potwierdza wpis przez wyświetlenie M3,
- w celu wykonania wybranej funkcji (M3) wcisnąć przycisk programowany "**Wyślij jedną**".

**Uwaga:** W przypadku maszyny wyposażonej w bezstopniowy napęd główny działania jak wyżej - należy uzupełnić wpisem wartości prędkości obrotowej wrzeciona S - w pole S i po wprowadzeniu funkcji M3 wcisnąć przycisk programowany **Wyślij wszystkie**.

Należy dodać, że przycisk **Wyślij wszystkie** ma umożliwić grupowe wykonanie ustawionych funkcji M, S, itd. - pod warunkiem jednak, że pozwala na to oprogramowanie PLC.

Inna możliwość wykonywania niektórych funkcji pomocniczych w trybie ruchów ręcznych wymaga przywołania pulpitu maszynowego. W tym celu należy wcisnąć przycisk "**Symulacja pulpitu maszynowego**" z grupy "**Menu podstawowe**".

Pojawia się wtedy menu symulacji pulpitu maszynowego, na przykład:

WRZEC CW	WRZEC CCW	WRZEC STOP	IMPULSO WANIE		»»»
-------------	--------------	---------------	------------------	--	-----

Przyciśnięcie odpowiedniego przycisku programowanego uruchamia funkcję według jej definicji w programie interfejsowym i zgodnie z jej opisem wyświetlanym na ekranie nad przyciskiem.

Wciśnięcie przycisku "**Symulacja pulpitu maszynowego**" w sytuacji, gdy obowiązywał inny niż "**Ruchy ręczne**" tryb pracy powoduje wywołanie trybu pracy "**Ruchy ręczne**" oraz wyświetlenie menu symulacji pulpitu maszynowego.

Jeśli konieczne jest w ramach trybu pracy "**Ruchy ręczne**" z symulacją pulpitu maszynowego wykonywanie przesunięć w osiach posuwowych należy przycisnąć przycisk "**Wybór trybu pracy**", wybrać ponownie tryb pracy "**Ruchy ręczne**", a następnie rodzaj wykonywanych ruchów ręcznych.

Po zatrzymaniu pracy automatycznej przyciskiem "**Stop**" można wybrać tryb pracy "**Ruchy ręczne**" i wykonywać wszystkie wymienione wyżej operacje, w tym także przesunięcia osiami posuwowymi. Kontynuacja wykonywania programu jest możliwa tylko po wykonaniu operacji powrotu do konturu opisanego w rozdziale 2.5.

Przejście z trybu pracy "**Ruchy ręczne**" do innego trybu pracy następuje poprzez przyciśnięcie przycisku "**Wybór trybu pracy**" i wywołanie następnego trybu pracy.

## 2.5. POWRÓT DO KONTURU.

Wywołanie tego trybu pracy następuje z menu trybów pracy po przyciśnięciu przycisku programowanego: "**Powrót DoKont.**". Na planszy związanej z tym trybem pracy są wyświetlane kolejne punkty zatrzymania przy odjeździe od konturu. Pamiętanych jest **tylko dziesięć** ostatnich punktów zatrzymania. Punkt zatrzymania o najwyższym numerze oznacza ostatni z zapamiętanych punktów zatrzymania.

Aby dokonać powrotu do konturu należy przycisnąć dowolny przycisk ruchów ręcznych (dowolnej osi i dowolnego kierunku). Wykonywany jest wówczas powrót do konturu po torze określonym przez zapamiętane, pośrednie, punkty zatrzymania. Operację tę można powtarzać aż do chwili powrotu do ostatniego zapamiętanego punktu zatrzymania. Ruch wykonuje się z prędkością, której wartość jest ustawiana w parametrach maszynowych w grupie parametrów "**Interpolacja i posuw**" w pozycji "**Prędkość przy powrocie**".

W czasie trwania tego trybu wyświetlana jest plansza jak niżej:

POWRÓT DO KONTURU		ZATRZYMANA	
Prędkość posuwu F 800		Kor. 100%	
Punkty zatrzymania			
07 X	48.078	Z	38.998
06 X	46.298	Z	38.998
05 X	46.298	Z	36.698
04 X	47.857	Z	36.698
03 X	47.857	Z	47.517
02 X	47.857	Z	48.616
01 X	48.616	Z	48.616
Położenie		Dystans do przedmiotu	
X	48.078	X	51.922
Z	39.918	Z	60.082
Szukaj		Powrót DoKont.	
Ustaw Zero		Symulacja	
Warunki Progr.			

## 2.6. SZUKANIE BLOKU.

Tryb pracy "Szukanie bloku" pozwala rozpoczynać wykonywanie programu od (w zasadzie) dowolnego bloku. Podczas szukania nie są wykonywane żadne przesunięcia i operacje pomocnicze maszyny, natomiast przetwarzana jest informacja zawarta w programie obróbki.

Po odszukaniu wybranego bloku i dopisaniu przez operatora z pulpitu niezbędnych funkcji maszynowych, możliwa jest praca według programu poczynając od tego bloku. Korekcje toru ze względu na promień i długość narzędzia, a także przesunięcia baz pomiarowych są uwzględniane.

Tryb ten wybiera się przyciskając przycisk programowany "**Szukaj**" w menu trybów pracy. Pojawia się wówczas na ekranie menu:

Blok Po Bloku	DoBloku Główn.	Do Bloku	Podprog & Blok	Podp&Bk &Liczni	
------------------	-------------------	-------------	-------------------	--------------------	--

Przyciskając odpowiedni przycisk programowany można następnie wykonać jedną z następujących operacji:

**Blok po bloku :** Powoduje przetworzenie przez układ sterowania treści programu zawartej w kolejnych blokach z unieruchomioną obrabiarką.

**Do bloku głównego :** Służy do odnalezienia najbliższego miejsca w programie obróbki, które zawiera znak ":" na początku wiersza. USN zatrzymuje przetwarzanie programu na tym bloku, a treść bloku jest podświetlana na ekranie.

**Do bloku nnnn :** Służy do odnalezienia bloku o określonym numerze nnnn w bieżącym programie lub podprogramie. Po wykonaniu operacji blok nnnn jest wyświetlony na ekranie. USN czeka na dalsze polecenia operatora.

**Podprogram & blok :**Służy do odszukania bloku o podanym numerze w wybranym podprogramie.

**Podprogram & blok & licznik :** służy do odnalezienia bloku o określonym numerze w określonym podprogramie. Licznik określa ile powtórzeń podprogramu ma pozostać do wykonania.

Po wybraniu jednej z operacji szukania bloku wprowadzamy parametry dla tej operacji w odpowiedzi na polecenia dla operatora. Operację szukania bloku rozpoczynamy wciskając przycisk "**Start**".

### **Podjęcie pracy automatycznej maszyny po odszukaniu bloku.**

Po odszukaniu w trybie pracy "**Szukaj**" wybranego bloku w programie można rozpocząć wykonywanie programu od tego miejsca w trybie "**Praca automatyczna**" lub "**Praca Blokowa**".

Wciśnięcie przycisku "**Start**" spowoduje **przesunięcie maszyny z dowolnego położenia, w którym się znajduje do punktu, w którym powinna się znaleźć przed wykonaniem odszukanego bloku.**

Wykonuje się ruch po prostej, we wszystkich osiach jednocześnie z prędkością, której wartość jest zapisana w grupie parametrów maszyny o nazwie "**Interpolacja i posuw**" w pozycji "**Prędkość przy powrocie**".

Jednocześnie, (jeśli na to pozwala zainstalowany program PLC) - automatycznie są odtwarzane i wykonują się ostatnie zapisane w programie funkcje pomocnicze M, S, T.

#### **WAŻNE !**

Jeśli to nie wystarcza operator maszyny powinien w uzupełnieniu wywołać i wykonać brakujące funkcje - M, S, T, itd.

Następnie wykonany zostanie odszukany blok, a po nim kolejne bloki zgodnie z treścią programu.

## 2.7. SYMULACJA GRAFICZNA.

Wywołanie tego trybu pracy nie wymaga odłączania sterowania od maszyny (tj. poprzedzenia symulacji wykonaniem oddzielnej operacji odłączania PLC). Symulacja nie może być jednak wykonywana współbieżnie ze sterowaniem posuwów i innych funkcji maszyny. USN podtrzymuje ostatnie położenie stołu i narzędzia obrabiarki w czasie wykonywania symulacji.

Włączenie symulacji graficznej jest możliwe w trybie pracy automatycznej lub blokowej, po wyborze programu do symulacji i wciśnięciu przycisku programowego "**Symulacja**". Na ekranie monitora wyświetli się następujące menu - podane niżej wraz z rozszerzeniem:

Symul Toru	Symul Kszt	Wyłącz Symul			»»»
Zmniejsz Detal	Powiększ Detal	Skala 1:1	Środek Ekr.=0	Zał/Wył Osie	

Przed rozpoczęciem symulacji należy wybrać jeden z dwóch rodzajów symulacji:

- ☆ kontur programowanego przedmiotu - po przyciśnięciu przycisku "**Symul. Kszt.**" lub
- ☆ tor środka narzędzia - w wyniku wciśnięcia "**Symul. toru**".

Przed symulacją graficzną należy ponadto wykonać następujące operacje:

- ☆ Włączyć/wyłączyć rysunek osi współrzędnych przyciskiem "**Zał/Wył Osie**".
- ☆ Ustalić położenie rysunku na ekranie przez wciśnięcie programowanego przycisku "**Środek ekranu =0**", co powoduje przypisanie współrzędnym środka ekranu wartości zerowych.
- ☆ Po wciśnięciu przycisku "**Przejdź do nadrzędnego menu**" wybrać tryb Praca automatyczna lub Praca blokowa. W nazwie trybu pracy pojawi się **Symulacja automat.** lub **Symulacja blokowa**.

Po tych działaniach wstępnych symulację graficzną rozpoczynamy przyciskiem "**Start**".


Na ekranie pojawi się rysunek konturu przedmiotu lub toru środka narzędzia kreślony w trakcie wykonywania programu.

Rysunek jest wyświetlany:

- we współrzędnych maszynowych,
- z odpowiednio dużą prędkością, nie mającą związku z programowanymi w blokach programu wartościami prędkości posuwu (słowo F).



Przykładową planszę trybu symulacji podajemy poniżej:

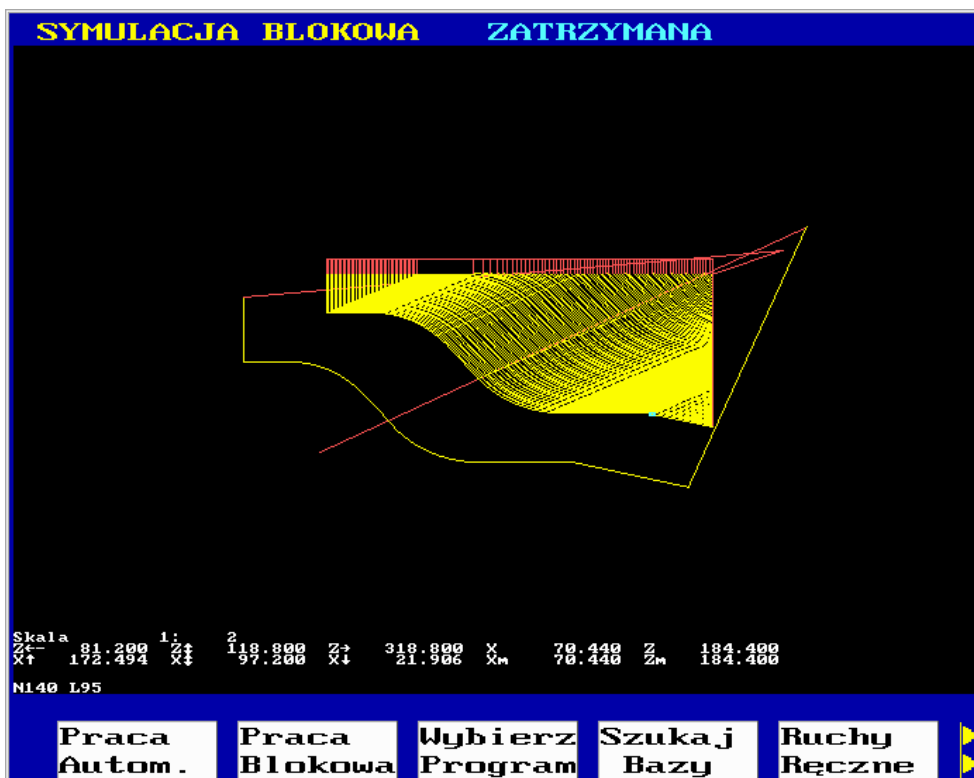

### Skala Symulacji.

Dostosowanie skali rysunku do potrzeb operatora - to jest zmniejszanie lub powiększanie wymiarów rysunku jest możliwe - w dowolnej chwili - przy użyciu przycisków "Zmniejsz detal", "Powiększ detal", lub "Skala 1:1".

### Przesuwanie obrazu.

Rysunek powstający na ekranie w wyniku symulacji daje się przesunąć w dowolne miejsce ekranu za pomocą kursorów.

Na ekranie można otrzymać jednocześnie rysunek konturu przedmiotu i toru środka narzędzia przez dwukrotne wykonanie tego samego programu - po wybraniu do symulacji kolejno konturu i następnie toru środka narzędzia.

Zakończenie pracy w trybie symulacji graficznej i powrót do menu trybów pracy następuje po wciśnięciu przycisku programowanego "Wyl Symul". Jest ono możliwe tylko po zakończeniu wykonywania programu potwierdzonym przez komunikat Koniec Programu. Jeśli program nie został zakończony należy przed wyłączeniem symulacji przerwać go przyciskiem "Zerowanie".

## 3. EDYCJA.

### 3.1. EDYCJA PROGRAMÓW.

Edycję programów obróbki inicjuje się przyciskając przycisk "Edycja programów" z grupy przycisków "Menu podstawowe". Na ekranie pojawia się katalog programów obróbki, na przykład w postaci:

RECZNE F		KONIEC PGMU	
Wolne (KB): 1 021 485		Plików: 430	
∅5504	@932=KOR BAZY G55 2*STR. 2	R/W	497
∅5510	@932=G53 DEKLAR WSP. BEZP. XYZ	R/W	534
∅5512	@932=G92 przy aktyw. G91	R/W	411
∅5555	@932=G92 przy aktyw. G90	R/W	421
∅5556	@932=G92 przy aktyw. G90	R/W	421
∅5557	@931=SPRAWDZ SKOKOW DO TYLU	R/W	724
L25	N1G1F9999	R/W	779
L100	N1G0G90	R/W	9
L930	N0G900G910	R/W	1569
L996	(WYMIANA M6)	R/W	125
L997	(OBROT STOLU * NIE KASOWAC)	R/W	77
L998	(WYMIANA RECZNA)	R/W	88
L999	(WYMIANA AUTO)	R/W	88
L1101	(do PROGRAMU ∅MPF1001/2001/3001)	R/W	123
L1102	(do PODPROGRAMU ∅SPF1101)	R/W	116
L1103	(DO PODPROGRAMU ∅SPF1102)	R/W	90
L1120	(DO PROGR. ∅MPF1122/2122/3122)	R/W	64
L1122	(DO PROGRAMU ∅MPF1122/2122/3122)	R/W	163
L1181	(do programu 1181/2181/3181)	R/W	378

Kasuj Program	Kasuj ZazProg	Zmień Nazwę	Skopiuj Program	
---------------	---------------	-------------	-----------------	--

oraz nastąpi przejście do głównego menu edycji:

Tylko Nazwy	Długość Atrybut		Nowy Program	Edycja	»»
Kasuj Program	Kasuj ZazProg	Zmień Nazwę	Skopiuj Program		»»»
Ładuj Pr&Dane	Wyślij Pr&Dane	Zaznacz Dane		Przerwij Transm.	»»
Expload Fm Disk	Send To Disk				

Przyciśnięcie jednego z przycisków programowanych:

"Tylko Nazwy",

"Długość Atrybut",

powoduje odpowiednio wyświetlenie:

- katalogu numerów programów i podprogramów,
- katalogu numerów programów i podprogramów wraz z treścią pierwszej linii programu oraz długością i atrybutem ochrony programu przed zmianami (RO - program chroniony hasłem:123456, R/W - program dostępny dla edycji).

#### a) **Utworzenie nowego programu, podprogramu lub cyklu**

wymaga wciśnięcia przycisku programowanego "**Nowy Program**". Po podaniu numeru programu lub litery L lub G z numerem podprogramu/cyklu należy wcisnąć przycisk "**Wpis do pamięci**". Tworząc nowy program główny nie podajemy przed numerem programu znaku %. Jeśli program o podanym numerze już istnieje to po skasowaniu komunikatu o błędzie za pomocą przycisku "**Przejdź do nadrzędnego menu**", należy ponownie wpisać poprawny, unikalny numer programu. Od tej chwili możliwa jest **edycja programu**.

Cykl o nazwie rozpoczynającej się literą G utworzony przez użytkownika zastępuje cykl o tym samym numerze zapisany na stałe w pamięci systemu. Umożliwia to użytkownikowi zmiany i modyfikacje tych cykli stosownie do swoich potrzeb.

Podczas edycji programu możliwa jest zmiana trybu pracy. Można np. rozpocząć wykonywanie innego programu. Należy jednak pamiętać o powrocie do edycji, a następnie o jej zamknięciu.

Edycja polega na wprowadzaniu i/lub usuwaniu znaków i słów przy pomocy klawiatury alfanumerycznej. Wyszukiwanie znaków następuje przy pomocy przycisków poziomych i pionowych ruchów kursora oraz przycisków przeglądania stronami "**Poprzednia strona**" i "**Następna strona**".

Znak podświetlony przez kursor jest znakiem, który można usunąć przyciskiem "**Kasowanie**". Nowy znak będzie dopisany przed znak zaznaczony kursorem. Wyróżnienie znaku przez podświetlenie nie dotyczy pierwszej litery słowa. W tym przypadku wyróżnienie polega na podświetleniu pola przed pierwszą literą słowa.

Przycisk programowany "**Kasuj linię**" umożliwia skasowanie linii, w której występuje podświetlony znak. Blok musi być zakończony znakiem LF co dokonuje się przez wciśnięcie przycisku **LF** lub przycisku "**Wpis do pamięci**".

Podczas edycji możliwe jest wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku "**Znajdź**". W odpowiedzi na komunikat "**Czego szukać?**" należy wprowadzić pożądany ciąg znaków. Przeszukiwanie wykonywane jest od miejsca, w którym znajdował się ostatnio kursor (podświetlony znak).

Przyciski "**Początek programu**" i "**Koniec programu**" umożliwiają szybkie dotarcie, odpowiednio, do początku i końca programu.

Po zakończeniu edycji należy, zależnie od potrzeby, przycisnąć jeden z przycisków programowanych "**Zapisz Zablok.**", "**Zapisz Odblok.**" lub "**Ignoruj zmiany**". Użycie przycisku "**Zapisz odblok.**" powoduje zapis programu do pamięci z uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmian lub poprawek. Działanie przycisku "**Zapisz Zablok.**" jest podobne, z tą różnicą, że po zapisaniu programu do pamięci, utrudniony jest dostęp do treści tego programu i zmiana jego treści. W konsekwencji ponowna edycja programu jest możliwa dopiero po podaniu hasła: **123456**

Przycisk "**Ignoruj zmiany**" kończy edycję ignorując wprowadzone zmiany. Opuszczenie głównego menu edycji i przejście do menu trybów pracy jest możliwe po

przyciśnięciu jednego z przycisków z grupy "**Menu podstawowe**", na przykład "**Wybór trybu pracy**".

#### b) **Wybór programu, podprogramu lub cyklu**

z katalogu w celu dokonania edycji, kasowania, zmiany nazwy lub kopiowania polega na wyróżnieniu wybranego programu przy pomocy przycisków ruchów poziomych i pionowych kursora.

#### c) **Edycja istniejącego programu, podprogramu lub cyklu**

wymaga wciśnięcia przycisku programowanego "**Edycja**". Następnie należy postępować tak, jak przy edycji nowego programu (patrz podpunkt a). Przed rozpoczęciem edycji programu lub podprogramu powinna być zakończona edycja PLC.

#### d) **Kasowanie programu**

następuje przez wciśnięcie przycisku programowanego "**Kasuj program**". W odpowiedzi na komunikat "**Usunąć (T – tak)?**" należy wcisnąć literę **T**, **gdy** potwierdzamy zamiar skasowania programu lub przycisk **Przejdź do nadrzędnego menu** w przypadku rezygnacji z kasowania.

Można skasować więcej niż jeden program. W tym celu należy zaznaczyć programy i podprogramy, które chcemy skasować znakiem  $\sqrt{\quad}$  (patrz poniżej podpunkt i) – zaznaczanie programów) i nacisnąć przycisk "**Kasuj ZazProg**".

#### e) **Zmiana nazwy**

wymaga wciśnięcia przycisku programowanego "**Zmień nazwę**". W odpowiedzi na komunikat "**Zmień nazwę na:**" należy podać nową nazwę (numer) programu, podprogramu lub cyklu w taki sam sposób jak przy tworzeniu nowego programu.

#### f) **Kopiowanie**

istniejącego programu obróbki wykonuje się po wciśnięciu przycisku "**Skopiuj program**". W odpowiedzi na komunikat należy podać nazwę w sposób jak wyżej.

Podczas wykonywania lub po przerwaniu programu obróbki nie jest możliwa edycja programu, podprogramu ani cyklu, który jest wykonywany. W trybie edycji udostępniony jest natomiast podgląd tego programu.

#### g) **Ładowanie programów i danych**

z urządzenia zewnętrznego do układu sterowania za pomocą interfejsu RS 232C następuje w trybie "**Edycji danych**" po przyciśnięciu przycisku programowanego "**Ładuj Pr&Dane**". W przypadku ładowania ( i wysyłania - podpunkt h) z komputera należy zainstalować na nim program RDWR.EXE do obsługi transmisji dostarczany przez PHP "Pronum". Parametry transmisji ustawiane są w trybie "**Edycji danych**" w grupie "Parametry różne" (patrz instrukcja instalacji). Należy pamiętać o ustawieniu **takich samych** parametrów po stronie USN i urządzenia zewnętrznego.

Informacja o nazwie ładowanego programu jest wyświetlana na ekranie w polu nr 10.

Przerwanie lub zakończenie transmisji następuje po przyciśnięciu przycisku programowanego **"Przerw. Transm."**. W przypadku, gdy ładowany program ma taki sam numer jak jeden z programów wpisanych wcześniej do pamięci układu sterowania, do numeru ładowanego programu dodawana jest liczba 10000 i pod takim nowym numerem załadowany program umieszczany jest w pamięci. Jeżeli jednak w pamięci USN znajduje się także program o numerze równym numerowi ładowanego programu zwiększonemu o 10000 - to ładowanie będzie przerwane (nie dojdzie do skutku). Utworzony na skutek transmisji program o pięciocyfrowym numerze nie może być wybrany i wykonany. Należy go skasować lub zmienić jego nazwę.

**Postać źródłowa programu interfejsowego** może być przechowywana w pamięci programów pod zastrzeżoną nazwą **PLC**. Nie można załadować programu PLC, jeżeli w pamięci układu sterowania znajduje się już inny program PLC.

Ładowanie, wysyłanie i kasowanie programu PLC wykonywane jest w menu **"Edycja programów"**. Edycja postaci źródłowej programu PLC możliwa jest tylko w menu **"Diagnostyka"** (patrz rozdział 3.3).

**UWAGA:** Ładowanie programów i danych nie jest możliwe w czasie wykonywania programu obróbki.

Programy i dane załadowane podczas ostatniej transmisji są oznaczone w katalogu znakiem pierwiastka  $\sqrt{\quad}$ .

**Ładowanie parametrów maszynowych** wymaga uprzedniego ich odblokowania w sposób podany w rozdziale 3.2, w punkcie f).

**UWAGA:** Ładowanie parametrów maszynowych bez odblokowania jest nieefektywne i powoduje wyświetlenie komunikatu **"Parametry maszynowe zablokowane"**.

#### **h) Wysłanie programów i danych**

z układu sterowania do urządzenia zewnętrznego za pomocą interfejsu RS 232C następuje w trybie edycji po przyciśnięciu przycisku programowanego **"Wyślij Pr&Dane"**.

**Przed wysłaniem** należy w katalogu **zaznaczyć** programy przeznaczone do wysłania lub usunąć zaznaczenie programów, które nie powinny być wysyłane.

Przy wyborze lub eliminacji programów posługujemy się kursorami w celu wyróżnienia programu i przyciskiem **"Wpis do pamięci"** w celu oznaczenia programu znakiem  $\sqrt{\quad}$ .

Zaznaczenia do wysłania pozostałych danych dokonuje się w sposób opisany niżej w punkcie i).

#### **i) Zaznaczanie danych**

do wysłania odbywa się w trybie edycji po przyciśnięciu przycisku programowanego **"Zaznacz Dane"**. Wtedy pojawia się menu:

Zaznacz Wiersz	Kasuj Zazn.		Zaznacz Wszyst.	Kasuj Zazn.	
----------------	-------------	--	-----------------	-------------	--

Za pomocą przycisku programowanego należy wybrać z tego menu pożądaną rodzaj danych (patrz także opis typów danych w rozdziale 3.2), a następnie zaznaczyć te dane posługując się kursorem i odpowiednim przyciskiem programowanym.

Mamy do wyboru następujące możliwości:

przycisk	"Zaznacz wszystkie" (dane)	- wybiera całą tablicę danych,
	"Zaznacz wiersz"	- wybiera jeden wiersz danych,
	"Wpis do pamięci"	- jeden zestaw danych np. D201√ .

Zaznaczenie parametrów maszynowych następuje po wyróżnieniu napisu "**Parametry maszynowe**" kursorem i użyciu przycisku "**Wpis do pamięci**".

Powrót do głównego menu edycji programów następuje po wciśnięciu przycisku "**Przejdź do nadrzędnego menu**".

## j) Grupowanie programów

ułatwia zarządzanie dużą ilością programów obróbki. Wśród numerów programów w katalogu w zakresie **od %1 do %9999** wyróżnione zostały dwa numery programów. Są to: **%998 i %999**. Wykorzystywane są one do grupowania wielu programów w jednym pliku.

Należy w tym celu zaznaczyć programy i podprogramy, które chcemy zapisać w postaci jednego pliku i nacisnąć kolejno przyciski programowane "**Send To Disk**" a potem "**Kasuj ZazProg**". Po użyciu przycisku "**SendToDisk**" zaznaczone programy zostaną zapisane w jednym pliku pod numerem **%999**. Wciśnięcie "**Kasuj ZazProg**" usuwa z katalogu zaznaczone programy. W treści pliku **%999** każdy z grupowanych programów i podprogramów rozpoczyna się nagłówkiem **%MPFxxxx** lub **%SPFxxxx**, gdzie **xxxx** jest poprzednio używanym numerem programu lub podprogramu. Po zmianie nazwy pliku **%999** na inną można utworzyć kolejne grupy programów w analogiczny sposób. Wykonanie jednego z programów umieszczonych w pliku z grupą programów wymaga rozpakowania grupy. Należy w tym celu zmienić nazwę pliku z grupą programów z np. **%xyzv** na **%998** i nacisnąć przycisk "**Expload Fm Disk**". Wszystkie programy i podprogramy z pliku **%998** pojawią się w katalogu programów. Po rozpakowaniu grupy programów można plik **%998** usunąć lub przywrócić mu nazwę **%xyzv**.

### 3.2. EDYCJA DANYCH.

Edycję danych inicjuje się przyciskając przycisk "**Edycja danych**" z grupy "**Menu podstawowe**". Następuje wtedy przejście do menu:

Narzędzia	Bazy Pomiar.	Korekc. BazPom.	Punkty Obrab.	ParametryUżyt	»»
Oś 1	Oś 2	Wrzecziono	Interp. & Posuw	PLC	»»
Param. Różne	Data Czas				

Menu obejmuje od 12 grup danych dostępnych do edycji. Dostęp do wszystkich grup wymaga użycia przycisku **Rozszerzenie menu**".

Szczegółowego wyboru tablicy danych do edycji dokonuje się za pomocą odpowiedniego przycisku programowanego spośród wyżej przedstawionych. Po użyciu przycisku "**Parametry Użyt.**" pojawi się na przykład następująca plansza:

RECZNE F                      KONIEC PGMU

**PARAMETRY DLA PROGRAMU OBRÓBK**                      **EDYCJA**

R000	.000000000	R001	3.00000000
R002	22.3410000	R003	.000000000
R004	.000000000	R005	.000000000
R006	.000000000	R007	.000000000
R008	.000000000	R009	11.9000000
R010	.000000000	R011	.000000000
R012	.000000000	R013	.000000000
R014	.000000000	R015	.000000000

Nowa wartość :                     

**Redaguj**

Zmiany parametrów rozpoczynamy wciskając przycisk programowany "**Redaguj**". Potwierdzeniem zezwolenia na zmiany jest pojawienie się w prawym górnym rogu ekranu napisu "**EDYCJA**". Posługując się kursorami wyróżniamy zmieniany parametr, a następnie w polu "**Nowa wartość**" wprowadzamy nową wartość parametru. Parametr wpisujemy

przyciskiem "**Wpis do pamięci**". Szybsze odszukanie danych umożliwiają przyciski "**Następna strona**" i "**Poprzednia strona**".

Wyjście z trybu edycji danych następuje po wciśnięciu przycisku **Przejdź do nadrzędnego menu**

#### a) Edycja wymiarów narzędzi

może być wykonana po wciśnięciu przycisku programowanego "**Narzędzia**". Wyświetla się wówczas tabela 99 korektorów narzędzi, którym przyporządkowano numery adresujące pamięć danych od D1 do D99.

Każdy zestaw danych składa się z następujących pozycji:

<b>Nr</b>	– <b>P0 xxx</b>	<b>LOX</b>	– <b>P2 ±xxxx.xxx</b>	<b>LOZ</b>	– <b>P3 ±xxxx.xxx</b>
<b>Typ</b>	– <b>P1 xxx</b>	<b>LOXz</b>	– <b>P4 ±x.xxx</b>	<b>LOZz</b>	– <b>P5 ±x.xxx</b>
		<b>PROMIEN</b>	– <b>P6 ±xxx.xxx</b>		

Pozycja **Nr – P0** - numer narzędzia - nie ma żadnego innego znaczenia prócz porządkującego.  
Pozycja **Typ – P1** - jest wartością kodu parametru przewidzianego do określania kształtu noża, a dokładniej znaków składowych długości noża. Przyjmuje wartości od 1 do 9. Szczegóły kodowania podaje Instrukcja Programowania USN PRONUM 630T. ( Rozdział 3.8, Rys.3.23).

Zaleca się by w pozycjach **LOX - P2** i **LOZ - P3** pierwszego wiersza wartości korektora podawać nominalne wartości składowych, odpowiednio -X- i -Z- długości narzędzia. Należy je wprowadzać w mm, w postaci liczb dziesiętnych z kropką oddzielającą ich części całkowite od ułamkowych (przyjęto, że składowe długości i promień  $R = P6$  narzędzi - pisze się w formacie  $\pm 3.3$  - tzn. znak, trzy cyfry dziesiętne przed przecinkiem, trzy cyfry po przecinku).

Odchyłki (poprawki) składowych długości narzędzi **LOXz – P4** i **LOZz – P5** od wartości nominalnej lub początkowej (pisane ze znakiem w formacie  $\pm 1.3$ ) w drugim wierszu korektora **są dodawane do wymiarów nominalnych podanych w pierwszym wierszu**. Suma tych wartości określa rzeczywiste wymiary każdego narzędzia ( tj.  $LOX + LOXz$ ,  $LOZ + LOZz$ ). Są one wykorzystywane przez USN do obliczeń skompensowanego/skorygowanego toru środka narzędzia z uwzględnieniem składowych jego długości. Układ sterowania uwzględnia zapisane składowe długości narzędzia w pierwszym bloku programu z ruchem wzdłuż odcinka prostej następującym po bloku, w którym zaprogramowano numer korektora Dxx.

Przykładowo, po wpisaniu składowej X długości narzędzia  $LOX = 12.500$  (12,5 mm) i wartości poprawki (zużycia) składowej X długości narzędzia  $LOXz = -1.210$  (-1,21 mm), program zostanie wykonany z wypadkową korekcją długości w osi X:  $12.500 + (-1.210) = 11.290$  mm.

Pozycja **P6** korektora jest przeznaczona do pamiętania wymiaru promienia zaokrąglenia ostrza noża określonego w mm w formacie 3.3. Sposób wywołania kompensacji, lub korekcji toru ze względu na promień i długość narzędzia - podaje w szczegółach "Instrukcja Programowania".

#### ▪ Wyszukiwanie i wpis danych do pamięci.

Numer zestawu danych korekcyjnych (numer korektora) do edycji wybiera się przy pomocy przycisków  **pionowych** ruchów kursora i przycisków "**Poprzednia strona**" / "**Następna strona**".

Przyciskami **poziomych** ruchów kursora naprowadza się kursor na jedną z pozycji tabeli i po wpisaniu nowej wartości liczbowej w polu "**Nowa wartość**" wprowadza się ją do pamięci układu sterowania naciskając przycisk "**Wpis do pamięci**".



Przed wpisaniem do tabeli można skasować błędnie wprowadzoną wartość w polu "**Nowa wartość**" przyciskiem "**Kasowanie**" lub przez odsunięcie poziomym ruchem kursora na sąsiednią pozycję tabeli i następnie - powrót do poprzedniej pozycji.

**UWAGA:** Przed rozpoczęciem wpisywania danych do pamięci należy upewnić się czy wpis jest odblokowany. Jeśli nie, to należy nacisnąć przycisk "**Redaguj**". Potwierdzeniem odblokowania jest pojawienie się napisu "**EDYCJA**" w prawym górnym rogu ekranu.

#### **b) Edycja współrzędnych baz pomiarowych**

może być wykonana po wciśnięciu przycisku programowanego "**Bazy pomiarowe**". Wyświetlana tabela zawiera 12 zestawów danych charakteryzujących bazy pomiarowe. D200 - do D211 są identyfikatorami - adresami tych zestawów danych w pamięci USN.

Każdy zestaw danych tworzą trzy pozycje tabeli, tj. trzy wartości współrzędnych X, Y i Z danej bazy, zapisane w mm w formacie  $\pm 4.3$ .

Manipulacje towarzyszące wyborowi i edycji baz pomiarowych powinny być wykonane w sposób analogiczny do opisanego w punkcie a).

Użycie baz pomiarowych w programie obróbki z wykorzystaniem funkcji G54 opisuje Instrukcja Programowania.

#### **c) Edycja korekcji współrzędnych baz pomiarowych**

wykonywana jest po wciśnięciu przycisku programowanego "**Korekcje baz pomiarowych**". Wyświetla się tabela zawierająca 25 zestawów danych korekcji współrzędnych baz pomiarowych zapisanych w formacie  $\pm 2.3$ .

Korektorom tym przypisano numery od D300 do D324.

Wyboru korektora i edycji danych dokonuje się tak jak w punkcie a).

Użycie w programie obróbki korekcji baz pomiarowych z wykorzystaniem funkcji G55 opisuje Instrukcja Programowania.

#### **d) Edycja współrzędnych punktów stałych obrabiarki**

tzn. baz wymiany narzędzi lub palet wykonywana jest po wciśnięciu przycisku programowanego "**Punkty obrabiarki**".

Wyświetla się tablica zawierająca 10 zestawów danych dla punktów stałych obrabiarki o numerach od D400 do D409.

Każdy zestaw danych tworzą trzy pozycje tabeli, tj. trzy wartości współrzędnych X, Y i Z punktu stałego maszyny, zapisane w mm w formacie  $\pm 4.3$ .

Wybór przedmiotu edycji i samą edycję wykonuje się w identyczny sposób jak w przypadkach uprzednio opisanych w punktach a), b) i c).

Wykorzystanie danych o punktach stałych umożliwia funkcja G53 (patrz Instrukcja Programowania).

#### e) Edycja parametrów użytkownika

może być zainicjowana przez wciśnięcie przycisku programowanego "**Parametry użytkownika**" i dotyczy tzw. parametrów R. Wyświetla się tablica zawierająca 100 parametrów użytkownika o numerach od R0 do R99.

Wybór parametru i jego edycja przebiega w sposób standardowy, który już został we wszystkich szczegółach opisany w poprzednich punktach.

Podczas weryfikacji programów obróbki wykorzystujących parametry użytkownika R może być konieczne obserwowanie ich bieżących zmian.

Do tego celu tabela parametrów dostępna w menu podstawowym "**Edycja danych**" jest nieprzydatna. Należy wcisnąć przycisk "**Diagnostyka**" w grupie przycisków "**Menu podstawowe**", a następnie przycisk programowany "**R0 - 99**". Pojawi się wówczas plansza z bieżącymi wartościami parametrów użytkownika.

**UWAGA:** Parametry użytkownika R nie są podtrzymywane po wyłączeniu układu sterowania.

#### f) Edycja parametrów maszynowych

włącza się po wciśnięciu jednego z przycisków programowanych "**Oś 1**", "**Oś 2**", "**Wrzeciono**", "**Interpolacja&Posuw**", "**PLC**", "**Parametry różne**".

Opis funkcji i formatu parametrów maszynowych zamieszczono w Instrukcji Instalacji.

Edycja wybranego parametru maszynowego polega na wprowadzeniu wartości tego parametru w obowiązującym formacie. Niektóre parametry wymagają wprowadzenia informacji dwuwartościowej "**TAK +**" lub "**NIE -**" lub wybrania odpowiedniej pozycji ze stałego zestawu parametrów za pomocą przycisku programowanego "**Nast. opcja**".

Parametry maszynowe, ze względu na ich znaczenie dla poprawnej pracy maszyny, są chronione przed nieuzasadnionymi bądź przypadkowymi zmianami.

Po włączeniu USN parametry maszynowe są zablokowane i chronione hasłem. Jednokrotne wprowadzenie hasła odblokowuje edycję parametrów.

Układ sterowania nie sygnalizuje stanu wskaźnika ochrony parametrów tj. tego czy parametry są w danej chwili odblokowane, czy też zablokowane.

Jeśli po podjęciu próby edycji parametrów (w tym celu wystarczy wpisać pierwszy znak) pojawi się komunikat "**Podaj hasło technologa**" - należy wprowadzić hasło: **314159** i wcisnąć przycisk "**Wpis do pamięci**". Następnie można kontynuować wprowadzanie danej maszynowej. Pierwszy, wprowadzony poprzednio znak jest pamiętany.

Wyłączenie USN PRONUM i ponowne jego włączenie powoduje zablokowanie parametrów maszynowych. Ponadto wpisanie parametru maszynowego i następnie wciśnięcie przycisku "**Przejdź do nadrzędnego menu**" z reguły daje w wyniku:

- wyświetlenie planszy podstawowej menu "**Wybór trybu pracy**"
- wyzerowanie (inicjację) USN.

Wykaz parametrów maszynowych wywołujących taką właśnie reakcję układu sterowania podano w Instrukcji Instalacji.

g) **Przycisk Data/Czas umożliwia dokonanie edycji czasu i daty, które mogą być wyświetlane na ekranie monitora.**

### 3.3. EDYCJA PROGRAMU PLC.

Edycję programu PLC rozpoczynamy przyciskając kolejno przyciski:

- 1) **"Diagnostyka"**,
- 2) **Rozszerzenie menu"**,
- 3) przycisk programowany **"PLC"**,

Odłącz PLC	Załącz PLC	Kompil. PLC	Załaduj Skomp.	Edycja PLC	»»»
---------------	---------------	----------------	-------------------	---------------	-----

Zał Komp DoExPLC					
---------------------	--	--	--	--	--

Po wciśnięciu przycisku programowanego **"Edycja PLC"** możliwa jest edycja programu PLC.

Edycja programu PLC w menu podstawowym **"Edycja programów"** nie jest możliwa.

Edycja dotyczy **programu źródłowego PLC** przechowywanego w pamięci programów pod zastrzeżoną nazwą **PLC**. Postać źródłowa programu PLC składa się z instrukcji języka symbolicznego ProStep. Zasady pisania programu PLC w tym języku podano w instrukcji Programowalny Interfejs PLC.

Edycję programu PLC wykonuje się w taki sam sposób jak edycję programów technologicznych obróbki (POT). Przed rozpoczęciem edycji PLC powinna być zakończona edycja programów lub podprogramów. W przeciwnym razie nie będzie reakcji na wciśnięcie przycisku **"Edycja PLC"**.

Dodatkowo, oprócz funkcji kasowania linii, wyszukiwania danych (**"Znajdź"**, **"Znajdź Nast."**), przeskoku do początku lub końca programu, występuje przycisk programowany **"Nowa Instr."**, który tworzy nową linię programu i, po znaku tabulacji, wprowadza znak ":" rozpoczynający instrukcję programu PLC. Przycisk **"Tabulacja"** umożliwia wprowadzenie znaku tabulacji.

Edycję PLC należy zakończyć przyciskiem **"Zapisz Odblok."**. Jeśli dokonane zmiany są niepożądane należy ją zakończyć przyciskiem **"Ignoruj Zmiany"**. Zakończenie edycji PLC przyciskiem **"Zapisz Zablok."** spowoduje, że przed kolejną edycją konieczne będzie podanie hasła technologa: 123456.

Edycja PLC powoduje zmiany programu źródłowego PLC i nie wpływa na działanie obrabiarki. Dokonane zmiany stają się efektywne po wykonaniu kroków opisanych poniżej.

Po edycji programu należy wykonać jego kompilację przyciskając przycisk programowany "**Kompil. PLC**".

Kompilacja może być wykonana tylko przy odłączonym PLC - przycisk "**Odłącz PLC**". Podczas wykonywania kompilacji:

- wyświetlany jest komunikat "**Kompilacja programu PLC**",
- informacja o ilości instrukcji w programie i ewentualnych błędach w programie.

W tym ostatnim przypadku wyświetlane są komunikaty z numerami linii, w których występują błędy, kod i opis błędu.

W wyniku kompilacji powstaje **skompilowany program PLC**. Jeśli kompilacja jest poprawna i zamierzamy skompilowanym programem PLC zastąpić wcześniej załadowaną wersję skompilowanego programu PLC to należy użyć przycisku programowanego "**Załaduj Skomp.**".

Wymaga to od operatora podania hasła obsługi serwisowej: **314159**.

Po wprowadzeniu hasła należy skasować komunikat "**PLC załadowane skompilowanym programem**". Wykonuje się to przyciskiem **Przejdź do nadrzędnego menu**".

PLC włącza się przyciskiem "**Załącz PLC**".

W wyniku tej ostatniej operacji wykonuje się:

- zerowanie (inicjacja) układu sterowania,
- wyświetla się plansza podstawowa z menu "**Wybór trybu pracy**".

Przycisk "**Zał Komp Do ExPLC**" działa podobnie jak przycisk "**Załaduj Skomp.**". Tworzona jest dodatkowa kopia skompilowanego programu PLC, którą można odzyskać w obsłudze trybu awaryjnego. Nie zaleca się korzystania z tego przycisku.

**UWAGA:** Edycja PLC lub edycja i kompilacja PLC nie powoduje zmiany działania USN i maszyny. Dopiero po wykonaniu pełnej sekwencji operacji:

"**Odłącz PLC**"  
"**Kompilacja PLC**"  
"**Załaduj skompilowany**"  
"**Załącz PLC**"

następuje zmiana działania USN zgodnie z wprowadzonymi zmianami i poprawkami.

## 4. DIAGNOSTYKA.

Po wciśnięciu przycisku "**Diagnostyka**" w grupie "**Menu podstawowe**" wyświetla się menu o następującej treści:

" <b>Alarmy Komun</b> "	- Alarmy i Komunikaty
" <b>Wejścia Cyfrowe</b> "	
" <b>Wyjścia Cyfrowe</b> "	
" <b>Wsk PLC</b> "	- Wskaźniki PLC
" <b>R0 – R99</b> "	- Parametry R0 - R99
" <b>PołoRze/PołoAkt</b> "	- Położenie Rzeczywiste / Położenie Aktualne
" <b>Do trybu Awaryj.</b> "	
" <b>PLC</b> "	

W niektórych przypadkach do wyświetlenia tego menu konieczne jest użycie przycisku **Przejdźcie do nadrzędnego menu**".

Operator może wybrać i wykonać każdą z tych funkcji.

a) Funkcja "**Alarmy i komunikaty**" pozwala wyświetlić planszę z wykazem wszystkich alarmów i komunikatów, jakie wystąpiły podczas pracy USN od ostatniej operacji kasowania alarmów. Ostatni błąd jest umieszczany w najwyższym wierszu na planszy.

Przycisk programowany "**Kasuj błędy**" zeruje planszę z błędami, zaś przycisk "**Błędy c.d.**" pozwala na przeglądanie kolejnych komunikatów i błędów.

b) Po wciśnięciu jednego z następujących przycisków:

- "**Wejścia cyfrowe**",
- "**Wyjścia cyfrowe**",
- "**Wsk PLC**",
- "**R0 - R99**"

można obserwować bieżący stan dowolnych wejść, wyjść, wskaźników programu PLC i parametrów R.

Do szybkiego przeglądania wartości tych tablic służą przyciski "**Poprzednia strona**" i "**Następna strona**".

c) Przycisk "**PołoRze/PołoAkt**" zmienia przeznaczenie pola 9 na monitorze ekranowym w podstawowym menu wyboru trybu pracy. Po wciśnięciu przycisku w polu tym wyświetlają się na podświetlonym tle:

- w lewej kolumnie - wartości współrzędnych położenia maszyny zmierzone przez przetworniki pomiarowe położenia,
- w prawej kolumnie - wartości uchybów nadążania serwomechanizmów osi.

Pozwala to w wygodny sposób przeprowadzić regulację serwomechanizmów osi posuwowych maszyny – patrz Instrukcja Instalacji.

Kolejne wciśnięcie przycisku "**PołoRze/PołoAkt**" powoduje, że w polu 9 przywraca się standardową treść i format wyświetlania.

d) Przycisk "**Do trybu Awaryj.**" - opis działania tego przycisku podano w rozdziale 5.

e) Przycisk "**PLC**" pozwala na edycję, kompilowanie, włączanie i odłączanie PLC. Opis tych funkcji podano w rozdziale 5.

Powrót do menu trybów pracy następuje po przyciśnięciu przycisku "**Wybór trybu pracy**" z grupy "**Menu podstawowe**".


## 5. WŁĄCZANIE SYSTEMU STEROWANIA. OBSŁUGA TRYBU AWARYJNEGO.

USN PRONUM włącza się za pomocą włącznika kluczykowego (stacyjki). Przed włączeniem należy doprowadzić napięcie przemiennie sieci o odpowiednim poziomie do gniazdka zasilającego USN. Zwykle ma to miejsce po włączeniu maszyny do pracy przy pomocy dźwigni wyłącznika głównego obrabiarki. W trakcie włączania USN pożądane jest przytrzymanie klucza stacyjki przez około jedną sekundę. Wtedy, na ekranie monitora prawidłowo działającego układu sterowania wyświetli się (po ok. 5 sek.) plansza główna z podstawowym menu "Wybór trybu pracy".


PRACA AUTOMATYCZNA					KONIEC PGMU	
%0000			Funkcje G			
			01	90	64	
			40	45		
			94	97	METR	
			M05			
Zadane		Aktualne		Kor.		
S	0	S	0	140%		
F	0	F	0	100%		
Aktualny blok						
Położenie			Dystans			
X	0.000	X	0.000			
Z	0.000	Z	0.000			
Praca Autom.	Praca Blokowa	Wybierz Program	Szukaj Bazy	Ruchy Ręczne		

Plansza 5.1

Po włączeniu, USN testuje poprawność działania sprzętu. W przypadku wykrycia błędu wyświetli się plansza awaryjna "OBSŁUGA PLIKÓW SYSTEMOWYCH" zawierająca komunikaty o błędach - jak na przykładowych planszach 5.2 i 5.3. Przed rozpoczęciem pracy USN należy usunąć błędy.

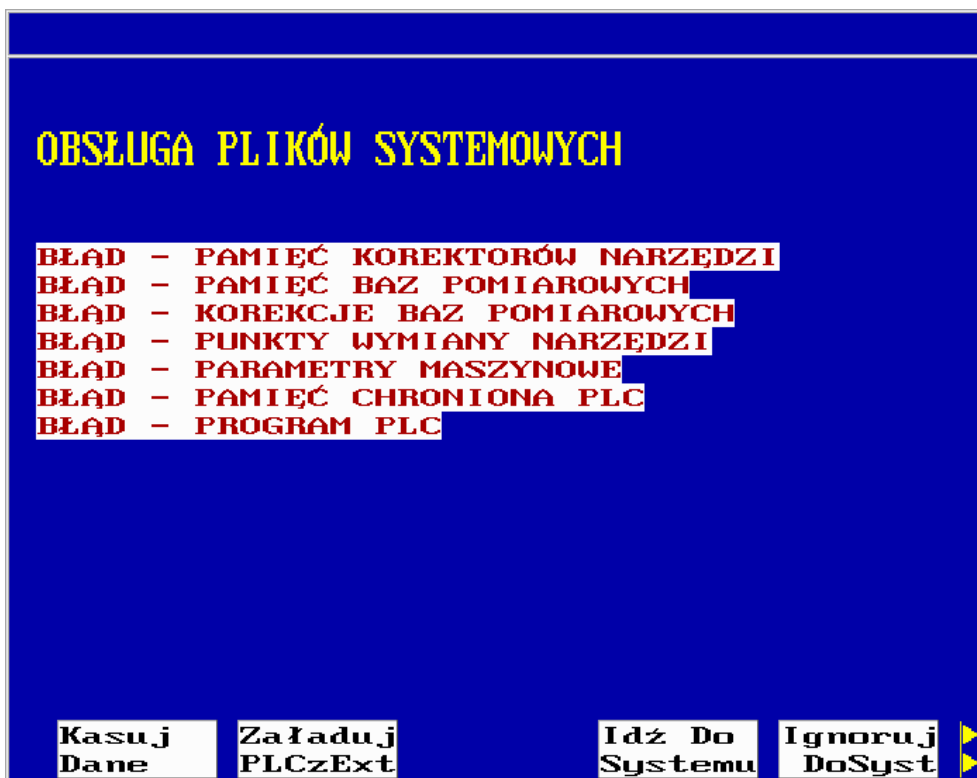

Plansza 5.2

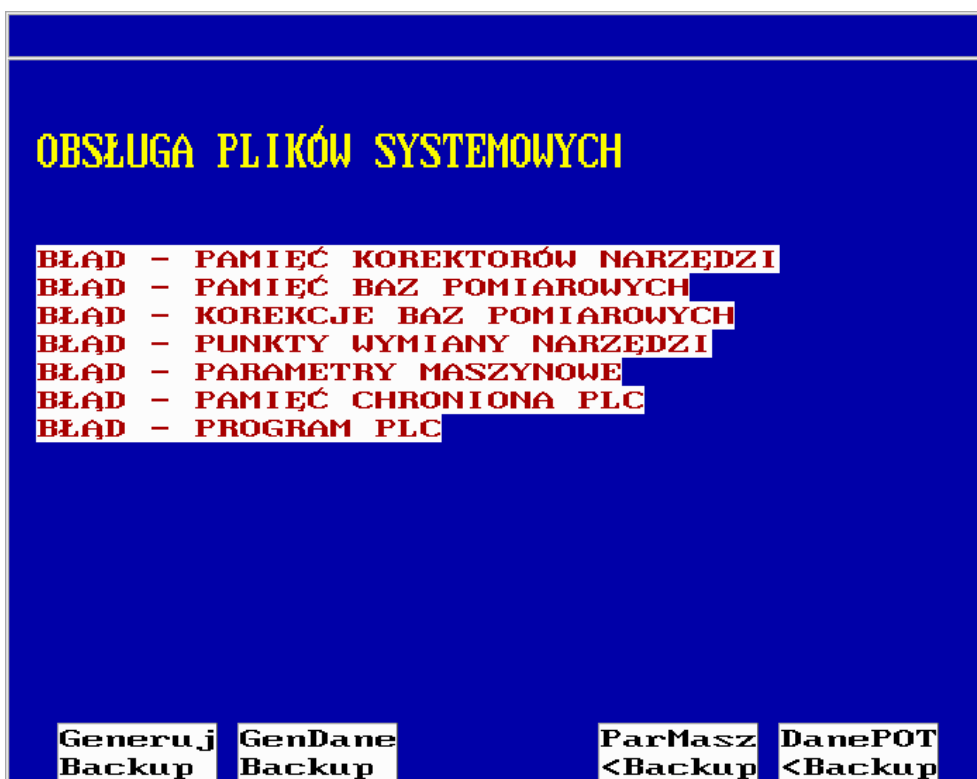

Plansza 5.3

W celu **usunięcia błędu** w pamięci korektorów narzędzi, baz pomiarowych, korekcji baz pomiarowych, punktów wymiany narzędzi zapisanych pod adresami od D1 do D4xx, w pamięci parametrów maszynowych lub w pamięci chronionej PLC - patrz Plansza 5.2 należy:

- wcisnąć przycisk "**Kasuj dane**",
- wpisać hasło: **314159**,
- wcisnąć przycisk "**Wpis do pamięci**",
- wcisnąć przycisk "**Idź do systemu**".

Na ekranie monitora powinien wyświetlić się obraz pokazany na Planszy 5.1.

Operacja ta powoduje wyzerowanie wszystkich danych od D1 do D4xx oraz wpisanie standardowego, domyślnego zestawu parametrów maszynowych.

**Po wykonaniu operacji kasowania danych należy przywrócić zestaw Parametrów Maszynowych charakterystyczny dla danej obrabiarki, który powinien być dostarczany przez producenta maszyny lub wykonawcę aplikacji USN PRONUM do danej maszyny.**

**Należy również przywrócić odpowiedni zestaw danych charakterystycznych dla danego procesu obróbki. Dotyczy to korektorów narzędzi, baz pomiarowych, korekcji baz pomiarowych i punktów wymiany narzędzi.**

Dane dla procesu obróbki mogą być wprowadzone z pulpitu przez operatora w sposób podany w rozdziale 3.2 „Edycja danych” w punktach od a) do e).

Parametry maszynowe mogą być również wprowadzone przez operatora z pulpitu w sposób podany w rozdziale 3.2 w punkcie f). W tym celu można wykorzystać kartę parametrów maszynowych z rozdziału 7 Instrukcji Instalacji, jeśli została wypełniona podczas uruchomienia maszyny.

Innym sposobem przywrócenia parametrów maszynowych lub danych dla procesu obróbki może być załadowanie plików z tymi danymi z urządzenia zewnętrznego w sposób podany w rozdziale 3.1 w punkcie g). Wykorzystywany jest interfejs szeregowy RS232.

Komunikat "**KLAWIATURA – ODLĄCZONE PLC**" sygnalizuje, że podczas załączania układu sterowania był wcisnięty jeden z przycisków klawiatury pulpitu. Jeśli podczas włączania nie wciskano żadnego przycisku komunikat ten może oznaczać awarię klawiatury pulpitu. Zalecane jest wtedy sprawdzenie działania przycisków pulpitowych. Jeśli jest to jedyny komunikat na planszy "**OBSŁUGA PLIKÓW SYSTEMOWYCH**" można przejść do planszy głównej przy pomocy przycisku "**Idź Do Systemu**".

Komunikat "**BŁĄD – PROGRAM PLC**" można usunąć wykonując następujące operacje:

- wcisnąć przycisk "**Ignoruj Do Syst.**",
- skasować komunikat ostrzegawczy przyciskiem "**Przejdź do nadrzędnego menu**",
- wcisnąć przycisk "**Edycja programów**",
- załadować postać źródłową programu PLC zgodnie z opisem w rozdz. 3.1 g),
- skompilować i załadować skompilowany program PLC zgodnie z opisem w rozdz. 3.3,
- wyłączyć i ponownie włączyć układ sterowania sprawdzając czy błąd został usunięty.

Na ekranie monitora powinien ukazać się obraz pokazany na Planszy 5.1.

**Po usunięciu w/w Błędów można rozpocząć pracę systemu z obrabiarką.**



Przed wykonywaniem ruchów ręcznych w osiach posuwowych maszyny zaleca się wykonanie operacji "**Szukaj bazy**". Po jej wykonaniu zaczynają działać programowalne wyłączniki krańcowe ograniczające w bezpieczny sposób obszar pracy obrabiarki.

Na Planszy 5.3 pokazano cztery dodatkowe przyciski. Są to:

- **Generuj Backup** (zapisz kopię Parametrów Maszynowych),
- **GenDane Backup** (zapisz kopię danych dla POT),
- **ParMasz < Backup** (wczytaj kopię Parametrów Maszynowych),
- **DanePOT < Backup** (wczytaj kopię danych dla POT).

Przyciski te umożliwiają tworzenie kopii bezpieczeństwa Parametrów Maszynowych i danych dla POT (adresy Dxxx) na dysku, a następnie ich wczytywanie do pamięci. Aby wykonać każdą z tych operacji należy wprowadzić hasło **314159** (informuje o tym system). Operacje te przewidziane zostały do zabezpieczenia ważnych zestawów Parametrów Maszynowych i danych dla POT.

Po instalacji i uruchomieniu układu sterowania PRONUM 640FC z obrabiarką zaleca się wysłanie do urządzenia zewnętrznego i przechowywanie w bezpieczny sposób następujących aktualnych danych:

- parametry maszynowe,
- plik źródłowy PLC.

Dane te są niezbędne do serwisowania układu sterowania numerycznego. Powinny być aktualizowane po zmianach wynikających z napraw, remontów lub adaptacji instalacji obrabiarki.

Dostęp do planszy "**OBSŁUGA PLIKÓW SYSTEMOWYCH**" można uzyskać także wtedy, gdy nie ma błędów w pamięci systemu. Należy wykonać jedną z następujących operacji:

- Włączyć układ sterowania stacyjką trzymając wciśnięty dowolny przycisk (np. przycisk "**Zerowanie**")

lub

- W menu "**Diagnostyka**" wcisnąć przycisk programowany "**Do Trybu Awaryjnego**" – patrz rozdz. 4.  
W tym przypadku trzeba odłączyć PLC i podać hasło **314159**.

W tym trybie można wykonać wszystkie operacje, jakie zostały opisane dla trybu awaryjnego "**OBSŁUGA PLIKÓW SYSTEMOWYCH**".

## 6. WYKONYWANIE PROGRAMÓW ŁADOWANYCH ZŁĄCZEM RS 232.

Ten tryb pracy umożliwia wykonywanie praktycznie dowolnie długich programów dostarczanych złączem szeregowym RS 232. Programy są ładowane i jednocześnie wykonywane.

Programy mogą być ładowane z dowolnego, zewnętrznego nośnika danych o dużej pojemności wyposażonego w interfejs szeregowy RS232. Typowym takim nośnikiem może być komputer w standardzie PC.

Sterowanie transmisją następuje przy pomocy linii **RTS/CTS** lub przy pomocy znaków sterujących **XON/XOFF**.

### 6.1. INSTALACJA.

Zewnętrzny nośnik danych powinien być dołączony zgodnie z instrukcją instalacji USN PRONUM.

Jeśli jest nim komputer standardu PC, należy zainstalować na nim program RDWR.EXE do obsługi transmisji dostarczany przez PHP "Pronum" oraz połączyć komputer z USN kablem zgodnie z instrukcją instalacji.

Do transmisji danych wykorzystywane jest w USN złącze szeregowo dostępne z przodu na pulpicie układu sterowania. Inne dołączenie zewnętrznego nośnika danych (np. dołączenie go do tylnej ścianki USN) jest możliwe po uzgodnieniu z producentem USN.

Dla poprawnego przesyłania danych konieczne jest wstrzymanie ładowania danych po wypełnieniu się wewnętrznego bufora USN PRONUM i podjęcie ładowania po zwolnieniu się miejsca w tym buforze. Praca ze wstrzymywaniem transmisji przez ustawienie linii CTS w zewnętrznym urządzeniu w stan nieaktywny nazywana jest protokołem transmisji z CTS. Jeśli wstrzymanie transmisji następuje przez przesłanie do zewnętrznego urządzenia specjalnego znaku sterującego **XOFF**, a podjęcie transmisji po przesłaniu znaku sterującego **XON** - mamy do czynienia z transmisją z protokołem **XON/XOFF**.

Przy wykorzystaniu protokołu transmisji ze znakami sterującymi **XON/XOFF** wystarczy połączyć tylko linie **TxD**, **RxD** i **0V**. Linie **RTS**, **CTS**, **DSR** i **DTR** są w takim przypadku zbędne (patrz instrukcja instalacji). Przy pracy z protokołem **CTS** należy okablować także linie **RTS** i **CTS**.

Przy dołączeniu zewnętrznego nośnika danych należy przestrzegać wymagań dotyczących długości kabla i jego ekranowania zawartych w instrukcji instalacji USN PRONUM. Jeśli urządzenie zewnętrzne zasilane jest z sieci zaleca się połączenie masy obrabiarki i USN PRONUM z masą urządzenia zewnętrznego.

Parametry transmisji ustawiane są w trybie "Edycji danych" w grupie "Parametry różne" (patrz instrukcja instalacji). Należy pamiętać o ustawieniu **takich samych** parametrów po stronie USN i nośnika danych.

W polu dodatkowych dwóch parametrów "**RS232 - kontrola CTS/RTS**" i "**RS232 - kontrola XON/XOFF**" należy ustawić **TAK** lub **NIE**, stosownie do wybranego protokołu transmisji z **CTS** lub z **XON/XOFF**. Jeśli w kablu łączącym nośnik danych z USN nie okablowano linii **RTS/CTS** konieczne jest użycie protokołu **XON/XOFF**. W przeciwnym przypadku można używać zarówno protokołu z **CTS**, jak i protokołu z **XON/XOFF**.

## 6.2. OBSŁUGA.

Funkcja bezpośredniego wykonania programu dostępna jest po wciśnięciu przycisku **"Wybierz program"**. Oprócz znanych możliwości wyboru programu kursorem z katalogu programów, można przełączyć USN w tryb pracy **"Bezpośrednie wykonanie programu"** przyciskiem programowanym **"Program z RS232"**. Po wciśnięciu tego przycisku wyświetlany jest bufor programu. Należy uruchomić wysyłanie programu z zewnętrznego nośnika danych (np. uruchomić na komputerze program **RDWR.EXE**, wybrać zbiór z programem POT do wysłania i uruchomić wysyłanie przyciskiem **F2**). Bufor powinien zapełnić się danymi ładowanymi z zewnętrznego nośnika danych. Pojemność bufora wynosi **ok. 4000 znaków**. Na ekranie wyświetlana jest jednocześnie tylko niewielka część zawartości bufora.

Od razu po pojawieniu się pierwszych danych w buforze można przyciskiem **Przejdźcie do nadrzędnego menu** wyświetlić planszę główną, wybrać tryb pracy automatycznej i wcisnąć przycisk **"Start"**. Rozpocznie się bezpośrednie wykonanie programu dostarczanego z zewnętrznego nośnika danych. W miejsce numeru programu wyświetlony będzie **napis "%RS"** sygnalizujący załączenie trybu **"Bezpośrednie wykonanie programu"**.

Program może być dowolnie wstrzymywany przez wciśnięcie przycisku **"Stop"** lub przez przełączenie w tryb pracy blok po bloku, itp. Stosownie do zapełnienia bufora transmisja jest automatycznie wstrzymywana i ponownie uruchamiana.

Program może być wykonywany w trybie **"Symulacja graficzna"** lub w trybie **"Szukaj"**. Daje to możliwość weryfikacji programu lub rozpoczęcia go od dowolnego bloku. Numeracja bloków powinna być w takim przypadku jednoznaczna.

Podczas wykonywania programu można ponownie wcisnąć przycisk **"Wybierz program"** i przycisk **"Program z RS232"**. Program nie zostanie przerwany. Nie jest to także błąd obsługi. Zmieni się tylko sposób wyświetlania danych na planszy USN. Wyświetlony będzie na całej planszy bufor programu. Powrót do planszy głównej następuje przez wciśnięcie przycisku **Przejdźcie do nadrzędnego menu** i **"Praca automatyczna"**.

Przyciskiem **"Zerowanie"** można w dowolnym momencie przerwać wykonanie programu. Przycisk ten kasuje tryb pracy **"Bezpośrednie wykonanie programu"**.

W miejsce napisu **"%RS"** pojawia się **"%0000"**.

Przed kolejnym przełączeniem w ten tryb pracy (przyciskami **"Wybierz program"** i **"Program z RS232"**) należy przerwać ładowanie danych.

Praca w tym trybie może też być przerwana komunikatem o błędach: **"Błąd transmisji RS232"** (nr błędu **7020**) lub **"Błąd bufora transmisji RS232"** (nr błędu **7021**). W takim przypadku należy skontrolować połączenie z nośnikiem zewnętrznym (kabel) oraz ustawienie parametrów transmisji.

Po wykonaniu ostatniego bloku programu lub wykonaniu funkcji M2 lub M30 USN pozostaje w trybie **"Bezpośrednie wykonanie programu"**.

W takim przypadku można skasować ten tryb pracy przyciskiem **"Zerowanie"** lub wykonać kolejny program wykonując następujące operacje:

- przerwanie ładowania danych (jeśli wcześniej nie zostało przerwane),
- wciśnięcie przycisku programowanego **"Wybierz program"**,

- wciśnięcie przycisku programowanego "**Program z RS232**",
- uruchomienie transmisji z zewnętrznego nośnika,
- wciśnięcie przycisku **Przejdź do nadrzędnego menu**,
- wybór trybu pracy automatycznej,
- wciśnięcie przycisku "**Start**".

Długość programu wykonywanego w trybie "**Bezpośrednie wykonanie programu**" jest ograniczona tylko pojemnością zewnętrznego nośnika danych (np. pojemnością twardego dysku komputera). Podana wyżej wielkość wewnętrznego bufora USN PRONUM (ok. 4000 znaków) nie ogranicza długości wykonywanego programu.

**Uwaga:**

Gdy wybrany jest tryb pracy "**Bezpośrednie wykonanie programu**" niedozwolone jest wykonanie operacji "**Ładuj pr&dane**" i "**Wyślij pr&dane**". Użycie w tym trybie w/w operacji wywołuje komunikat "**Port RS232 wybrany dla POT (RSX)**".

### 6.3. PROGRAMOWANIE.

Program ładowany z zewnętrznego nośnika i wykonywany w trybie "**Bezpośrednie wykonanie programu**" powinien być zaopatrzony w nagłówek złożony ze znaków "%" i "LF". Litery MPF i numer programu, które występują przy ładowaniu do pamięci USN, mogą w nagłówku występować, ale nie są konieczne.

Próba wykonania programu bez nagłówka w trybie pracy "**Bezpośrednie wykonanie programu**" wywołuje komunikat "**Program nie wybrany**".

Nagłówki programów, podprogramów i danych ładowanych do pamięci USN pozostają bez zmiany.

W trybie "**Bezpośrednie wykonanie programu**" nie mogą być stosowane rozgałęzienia programu. Użycie funkcji H spowoduje komunikat o błędzie "**Funkcja niedopuszczalna przy RS232X**" (nr błędu 7030). Poza tą funkcją można stosować wszystkie pozostałe funkcje zgodnie z instrukcją programowania. Wywołanie podprogramu lub cyklu stałego spowoduje wykonanie podprogramu lub cyklu z pamięci USN (oczywiście tylko wtedy, gdy taki podprogram został wcześniej wpisany do pamięci USN).

## 7. WYKAZ SYGNALIZOWANYCH BŁĘDÓW.

### 7.1. GRUPA 0. BŁĘDNA PRACA SERWOMECHANIZMÓW OSI LUB WRZECIONA.

Numer błędu	Opis
0001	Awaria układu pomiarowego osi.
0002	Przekroczenie maksymalnego dozwolonego uchybu nadążania ustawionego w parametrach maszynowych. Błąd pracy serwomechanizmu osi (parametr "Emax - maksymalny uchyb").
0003	Zanik sygnału gotowości osi (sygnał "Oś gotowa").
0004	Nie osiągnięto strefy zerowej po zakończeniu posuwu w czasie określonym w parametrach maszynowych lub następują oscylacje położenia poza tę strefę (parametr ""Strefa zerowa").
0005	Nie osiągnięto strefy zatrzymanej osi po zakończeniu posuwu w czasie określonym w parametrach maszynowych lub następują oscylacje położenia poza tę strefę (parametr "Strefa zatrzymanej osi").
0006	Brak zezwolenia na posuw (sygnał "Zezwolenie posuwu") przez czas określony w parametrach maszynowych (parametr "Czas oczekiwania na zezwolenie ruchu osi").
0007	Inicjowanie szukania bazy obrabiarki, gdy oś nie jest gotowa (sygnał "Oś gotowa").
0101	Osiągnięto graniczną, dopuszczalną wartość położenia osi określoną w parametrach maszynowych (parametr "Programowalny wyłącznik krańcowy +/-").
0200	Zanik sygnału gotowości wrzeciona do pracy (sygnał "Wrzeciono gotowe").
0201	Zaprogramowano wartość S spoza ustawionego w parametrach maszynowych zakresu obrotów.
0202	Zaprogramowana (bez przetwornika) lub zmierzona (przy zainstalowanym przetworniku pomiarowym we wrzecionie) prędkość wrzeciona jest większa od prędkości maksymalnej podanej w parametrach maszynowych (parametr "Obroty maksymalne").
0204	Podczas gwintowania nastąpił błąd pracy układu pomiarowego mierzącego położenie wrzeciona lub zanik sygnału zezwolenia posuwu.

**7.2. GRUPA 0. BŁĘDY NASTAW PARAMETRÓW OSIOWYCH.**

Numer błędu	Opis	Nr osi
0600 0610	$V_{max1} > V_{max2}$ .	1 3
0601 0611	$V_{max2}$ równe 0.	1 3
0602 0612	Błędne wartości współczynnika punktu załamania, nasycenia lub współczynnika wyważenia.	1 3
0603 0613	$K_{v1}$ równe 0.	1 3
0604 0614	$K_{v2}$ równe 0.	1 3
0605 0615	Błędne dane dla wyliczenia punktu nasycenia charakterystyki osi.	1 3
0606 0616	Błędne dane dla wyliczenia punktu załamania, nasycenia lub uchybu maksymalnego osi.	1 3

**7.3. GRUPA 1. BŁĘDY SKŁADNI PROGRAMU.**

Niedozwolona składnia informacji wejściowej lub przekroczenie dozwolonego zakresu wartości parametrów.

Numer błędu	Opis
1001	Zaprogramowano oś, która jest odłączona.
1002	Niedozwolona wartość parametru, w tym danych wejściowych do interpolacji.
1005	Przekroczenie zakresu dozwolonych wartości F lub $F = 0$ .
1006	Przekroczenie zakresu dozwolonych wartości S.
1010	Nieprawidłowa składnia bloku. Brak litery adresowej N, lub źle użyty dwukropek ":".
1011	Nieprawidłowa składnia bloku - Nieinterpretowana litera adresowa./ Błędny tekst bloku programu
1012	Nieprawidłowa składnia bloku - np. brak liczby po literze adresowej / podwójna (wielokrotna) kropka ".", lub znak liczby tj. "-", lub "+".
1013	Błąd składni bloku - nieprawidłowy zapis funkcji H, @ lub parametru R.
1014	Błąd składni bloku - litera P bez poprzedzającej L.
1015	Błąd składni bloku - powtórzenie zaprogramowanej litery adresowej.
1021	Nieprawidłowy zapis funkcji H. Brak znaku (plus, lub minus) po kodzie H0 (znak), H1(znak), H2(znak) lub H3(znak).
1022	Nieprawidłowy zapis funkcji H - podano nieistniejący/poza dozwolonym zakresem numer bloku.
1023	Nieprawidłowy zapis funkcji H - brak znaku/ów separatora "=".
1031	Błędny zapis parametru. Brak znaku "=" po literze R. Przykładowo powinno się pisać R2=15.999.
1032	Nieprawidłowy zapis wyrażeń parametrycznych. Więcej niż pięć (5) podstawień wartości do wyrażeń parametrycznych w jednym bloku.
1033	Nie akceptuje się wyrażenia arytmetycznego/funkcyjnego z nieprawidłowo postawionymi nawiasami. (Brak nawiasu zamykającego wyrażenie).

7. Wykaz sygnalizowanych błędów

Numer błędu	Opis
1034	Nieakceptowane wyrażenie matematyczno/funkcyjne - przekroczone dozwoloną ilość poziomów nawiasów (powyżej pięciu dozwolonych). Należy przekształcić odpowiednie wyrażenie.
1035	Nieakceptowane wyrażenie matematyczno/funkcyjne - zwykle zbyt złożone wyrażenie funkcyjne. Przepelniony bufor arytmetyki. Należy uprościć odpowiednie wyrażenie funkcyjne.
1036	Błędne dane wejściowe powodują powstanie przepelnienia, lub przekroczenie dozwolonego zakresu wartości funkcji. Należy sprawdzić i skorygować wyrażenie.
1045	Nieistniejąca funkcja/funkcje G.
1046	Sprzeczne funkcje G. Blok niewykonalny.
1047	Omyłkowe powtórzenie funkcji korekcji toru G41/G42 w trakcie już wywołanej (w poprzednich blokach) funkcji korekcji toru.



**7.4. GRUPA 2. BŁĘDY PROGRAMOWANIA FUNKCJI G.**

Błędy użycia funkcji przygotowawczych G. Przekroczenie zakresu dozwolonych wartości parametrów interpolacji.

Numer błędu	Opis
2021	G2/G3 - niepełne dane; brak I lub K lub promień programowanego łuku okręgu =0.
2022	G2/G3 - przekroczenie dozwolonej dokładności programowania łuku okręgu - błąd większy niż wartość zadeklarowana w oknie dokładności (parametry interpolacji i posuwu).
2023	G2/G3 - parametr U pisany łącznie z I, K lub brakuje funkcji G2/G3.
2024	G2/G3 - błędne wartości U, lub zaprogramowano pełny okrąg ( NIEDOZWOLONE!) przy użyciu programowania promieniowego (parametr U ).
2025	Parametry I lub K zapisano w bloku bez odpowiedniej funkcji przygotowawczej G tj. bez G2/G3.
2045	Funkcja G4 - w bloku nie podano wartości F.
2046	Funkcja G4 - programowana w bloku łącznie z dodatkowymi (nie dozwolonymi) funkcjami G, H, M,... itd.
2101	G10/G11 - brak danych / błędne dane. Niepełna definicja bieguna układu współrzędnych odniesienia.
2102	G10/G11 - współrzędne biegunowe, promień Q = 0.
2103	W bloku występują parametry A i/lub Q - brak deklaracji funkcji przygot. G10/G11.
2251	Blok zawiera funkcję G25 lub G26 z niedozwolonymi innymi funkcjami G, M, H,...itd.
2331	Gwintowanie - G33/G34/G35 z nieprawidłowymi wartościami parametrów I / K, lub wartości I / K są poza akceptowanym zakresem.
2332	Gwintowanie G34/G35 - w bloku wpisano nieakceptowaną wartość zmiany skoku gwintu F F - poza dozwolonym zakresem.
2333	Gwintowanie - niedozwolona (zbyt duża) prędkość posuwu. Dotyczy wszystkich funkcji przygotowawczych gwintowania - G33/G34/G35.
Numer błędu	Opis

7. Wykaz sygnalizowanych błędów

2334	Gwintowanie z narastającym skokiem (G34) - przekroczenie dopuszczalnej wartości skoku.
2335	Błąd programowania funkcji gwintowania ze zmniejszającym się skokiem (G35). Ujemna wartość (kolejnego) skoku gwintu!
2336	Gwintowanie - błąd składni. Np. G34/G35 - bez parametru F, G33/G34/G35 - bez parametru I/X, lub K/Z.
2411	Funkcja G41/G42 - nieprawidłowe dane w następnym bloku programu uniemożliwiają policzenie kompensacji/korekcji toru ze względu na promień narzędzia.
2412	Dotyczy funkcji G41/G42 - zaprogramowano nekorygowalny kształt toru.
2531	Blok z funkcją G53 w konflikcie z innymi danymi, zwłaszcza konflikt funkcji G. Przykładowo: Brak funkcji G0, lub G1. Aktywne G41/G42. Wpisana funkcja G91,.... itd.
2541	Blok z funkcją G54, konflikt funkcji G. Przykłady typowych błędów jak podano wyżej dla błędu nr 2531.
2551	Blok z funkcją G55 - konflikt funkcji G. Przykłady typowych błędów jak podano wyżej dla błędu nr 2531.
2601	Blok z funkcją G60 - konflikt funkcji G. Przykładowo: Brak funkcji G0, lub G10. Aktywne G41/G42.
2701	Blok z funkcjami lustrzanego odbicia ( G74/G76/G78) - konflikt z dodatkowo zaprogramowanymi funkcjami G, np. aktywne G41/G42 w trakcie zmiany funkcji lustrzanego odbicia.
2921	Blok z funkcją G92 - w konflikcie z innymi danymi, zwłaszcza konflikt funkcji G, np. aktywne G41/G42, brak litery adresowej osi, brak S przy programowaniu ograniczenia prędkości wrzeczona G92 S.

Numer błędu	Opis
2951	Blok z zaprogramowanym cyklem L95 - w konflikcie z innymi danymi, zwłaszcza konflikt funkcji G/M/H... Nie jest dozwolone programowanie cyklu łącznie z dodatkowymi funkcjami przygotowawczymi G, pomocniczymi M itd. Przykładowe błędy: Aktywne G41/G42, L95 z literą P.
2952	Błędne dane wejściowe do cyklu L95.
2953	Nieprawidłowo zdefiniowany kontur toczonego kształtu dla cyklu L95.
2961	G33/G34/G35 w trakcie G96 (Stała prędkość skrawania).
2962	Blok G96/G97 - brak parametru S, lub S = 0 !!
2990	konflikt G910/G911 z innymi funkcjami w bloku
2481	konflikt G48/G49 z korekcją promienia noża (tylko opcja sondy)

### 7.5. GRUPA 3. BŁĘDY PROGRAMOWANIA FUNKCJI POMOCNICZYCH M.

Numer błędu	Opis
3001	Niezdefiniowana funkcja M.
3002	Więcej niż się zezwala (tj. powyżej 5) funkcji M tego samego typu (np. przedblokowych) zapisano w jednym bloku.
3003	Niewłaściwe użycie funkcji M17.

**7.6. GRUPA 4. BŁĘDY PROGRAMOWANIA FUNKCJI D.**

Numer błędu	Opis
4001	W tym samym bloku - D0 jest zapisane łącznie z G41/G42.
4002	Nieprawidłowy nr rejestru D został podany jako pamiętający korygowane wymiary promienia (G41/G42), lub długości narzędzia. Prawidłowe adresy: D1 do D99.
4003	Nieprawidłowy nr rejestru D został podany jako pamiętający korekcje baz pomiarowych. (skojarzony z wykonaniem funkcji G55). Właściwe adresy: D300 do D324.
4004	Nieprawidłowy nr rejestru D został podany jako pamiętający współrzędne maszynowe baz pomiarowych (skojarzony z wykonaniem funkcji G54). Właściwe adresy: D200 do D211.
4005	Nieprawidłowy nr rejestru D został podany jako pamiętający współrzędne maszynowe baz wymiany narzędzi i/lub palet (skojarzony z wykonaniem funkcji G53). Właściwe adresy: D400 do D409.

**7.7. GRUPA 5/6. BŁĘDY OBSŁUGI UKŁADU STEROWANIA.**

Numer błędu	Opis
5501	Wpisano nieprawidłową wartość w oknie dokładności. Dozwolony zakres : 1 do 9.
5555	Przed naciśnięciem przycisku "Start" - Operator NIE wybrał (w pamięci programów) programu obróbki technologicznej.
5556	Wywołano nieistniejący podprogram.
5557	Przekroczono dozwoloną ilość zagłębień podprogramu.
6666	Przekroczenie dozwolonego zakresu przesunięć maszyny programowanego za pomocą funkcji G25/G26.